

第210回


地震防災対策強化地域判定会

委員打合せ会

産業技術総合研究所

地質調査総合センター資料

産総研地質調査総合センター地下水観測井配置図
(伊豆・東海地域テレメータ連続観測)

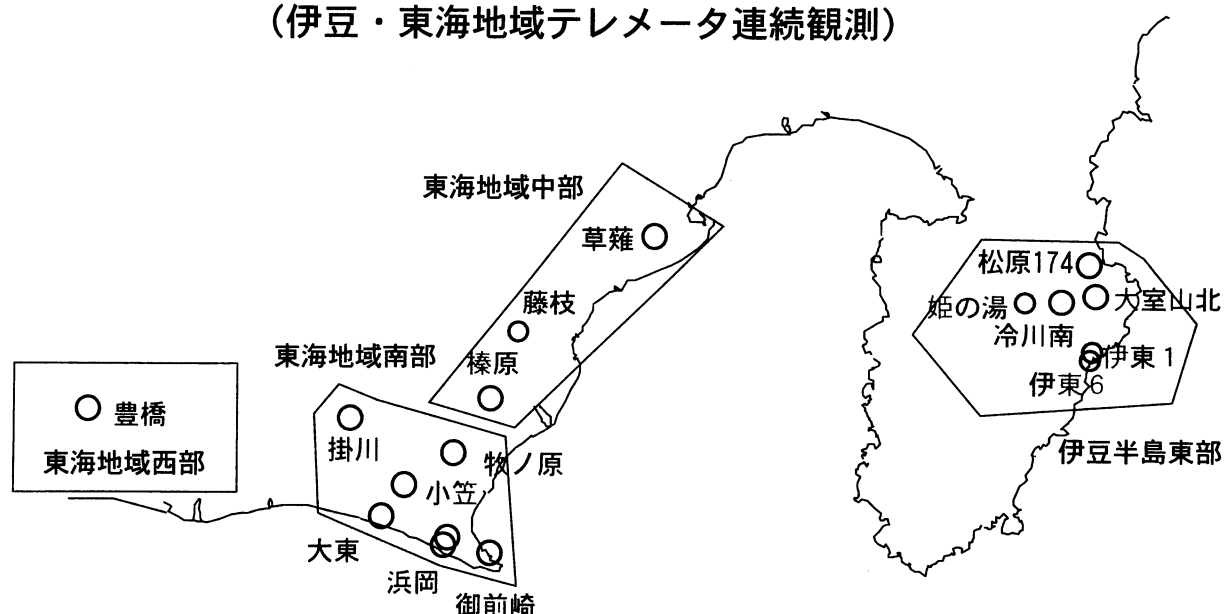


資料目次

1. 東海地域中部 (榛原, 草薙) 地下水 3成分歪; 中期
- 1-b. 東海地域中部 (草薙) 3成分歪; 中期
2. 東海地域中部 (榛原, 草薙) 地下水 3成分歪; 長期
- 2-b. 東海地域中部 (草薙) 主歪解析; 長期
3. 東海地域南部 (大東, 小笠, 浜岡, 御前崎) 地下水; 中期
4. 東海地域南部 (大東, 小笠, 浜岡, 御前崎) 地下水; 長期
5. 東海地域西部 (豊橋) 地下水 3成分歪・傾斜; 中期
- 5-b. 東海地域西部 (豊橋) 3成分歪・傾斜; 中期
6. 東海地域西部 (豊橋) 地下水 3成分歪 傾斜; 長期
- 6-b. 東海地域西部 (豊橋) 豊橋1: 主歪解析
- 6-c. 東海地域西部 (豊橋) 豊橋1: 主歪の時間変化
7. 伊豆半島東部 (松原174, 大室山北, 冷川南, 伊東1, 伊東6) 地下水; 中期
8. 伊豆半島東部 (松原174, 大室山北, 冷川南, 伊東1, 伊東6) 地下水; 長期

平成15年7月28日

東海地域中部（榛原・草薙）中期（時間値）

（ 2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

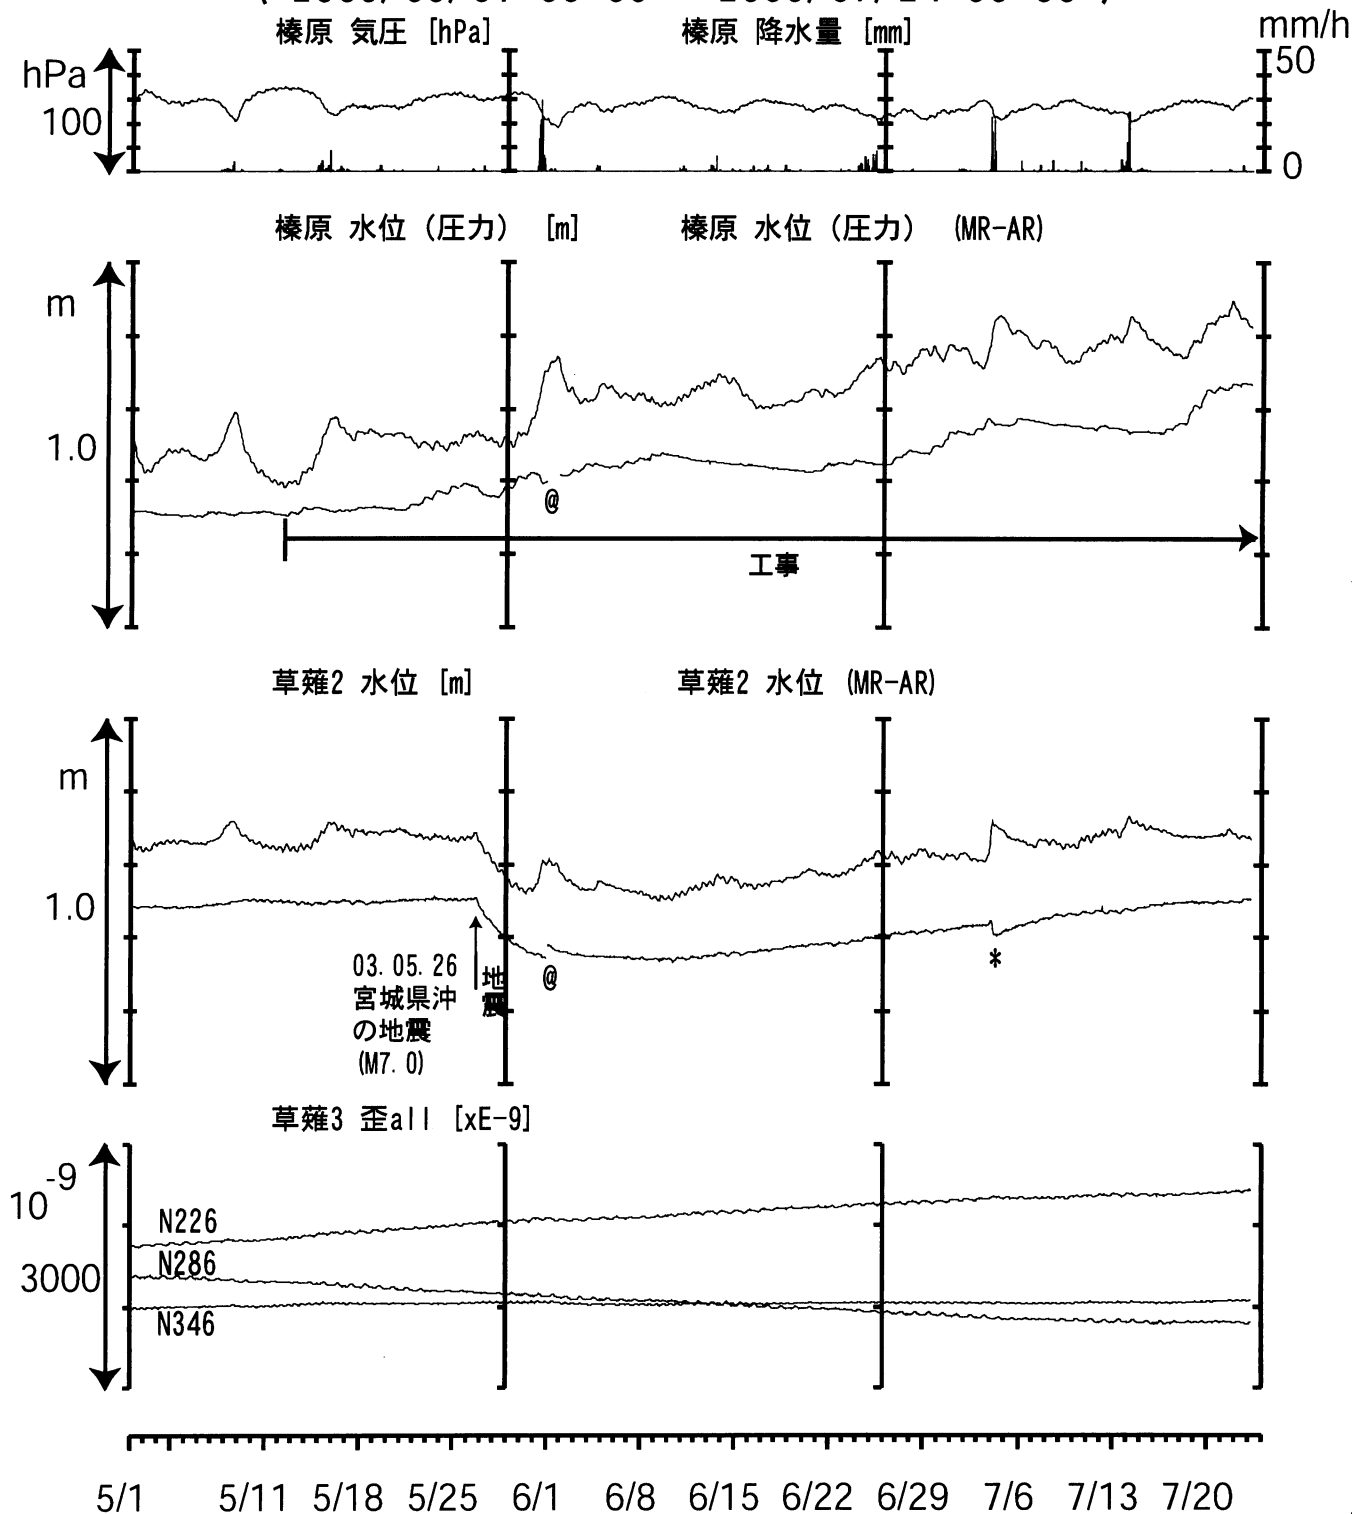


コメント：*;雨量補正不十分

@;月初めの補正値のギャップは、解析プログラムの見かけ上のものである。
 榛原の長期的な水位上昇、および、短期的な変化は空港工事に伴う土砂の除去および盛土作業によるとと思われる。



東海地域中部（草薙・歪）中期（時間値）

（ 2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

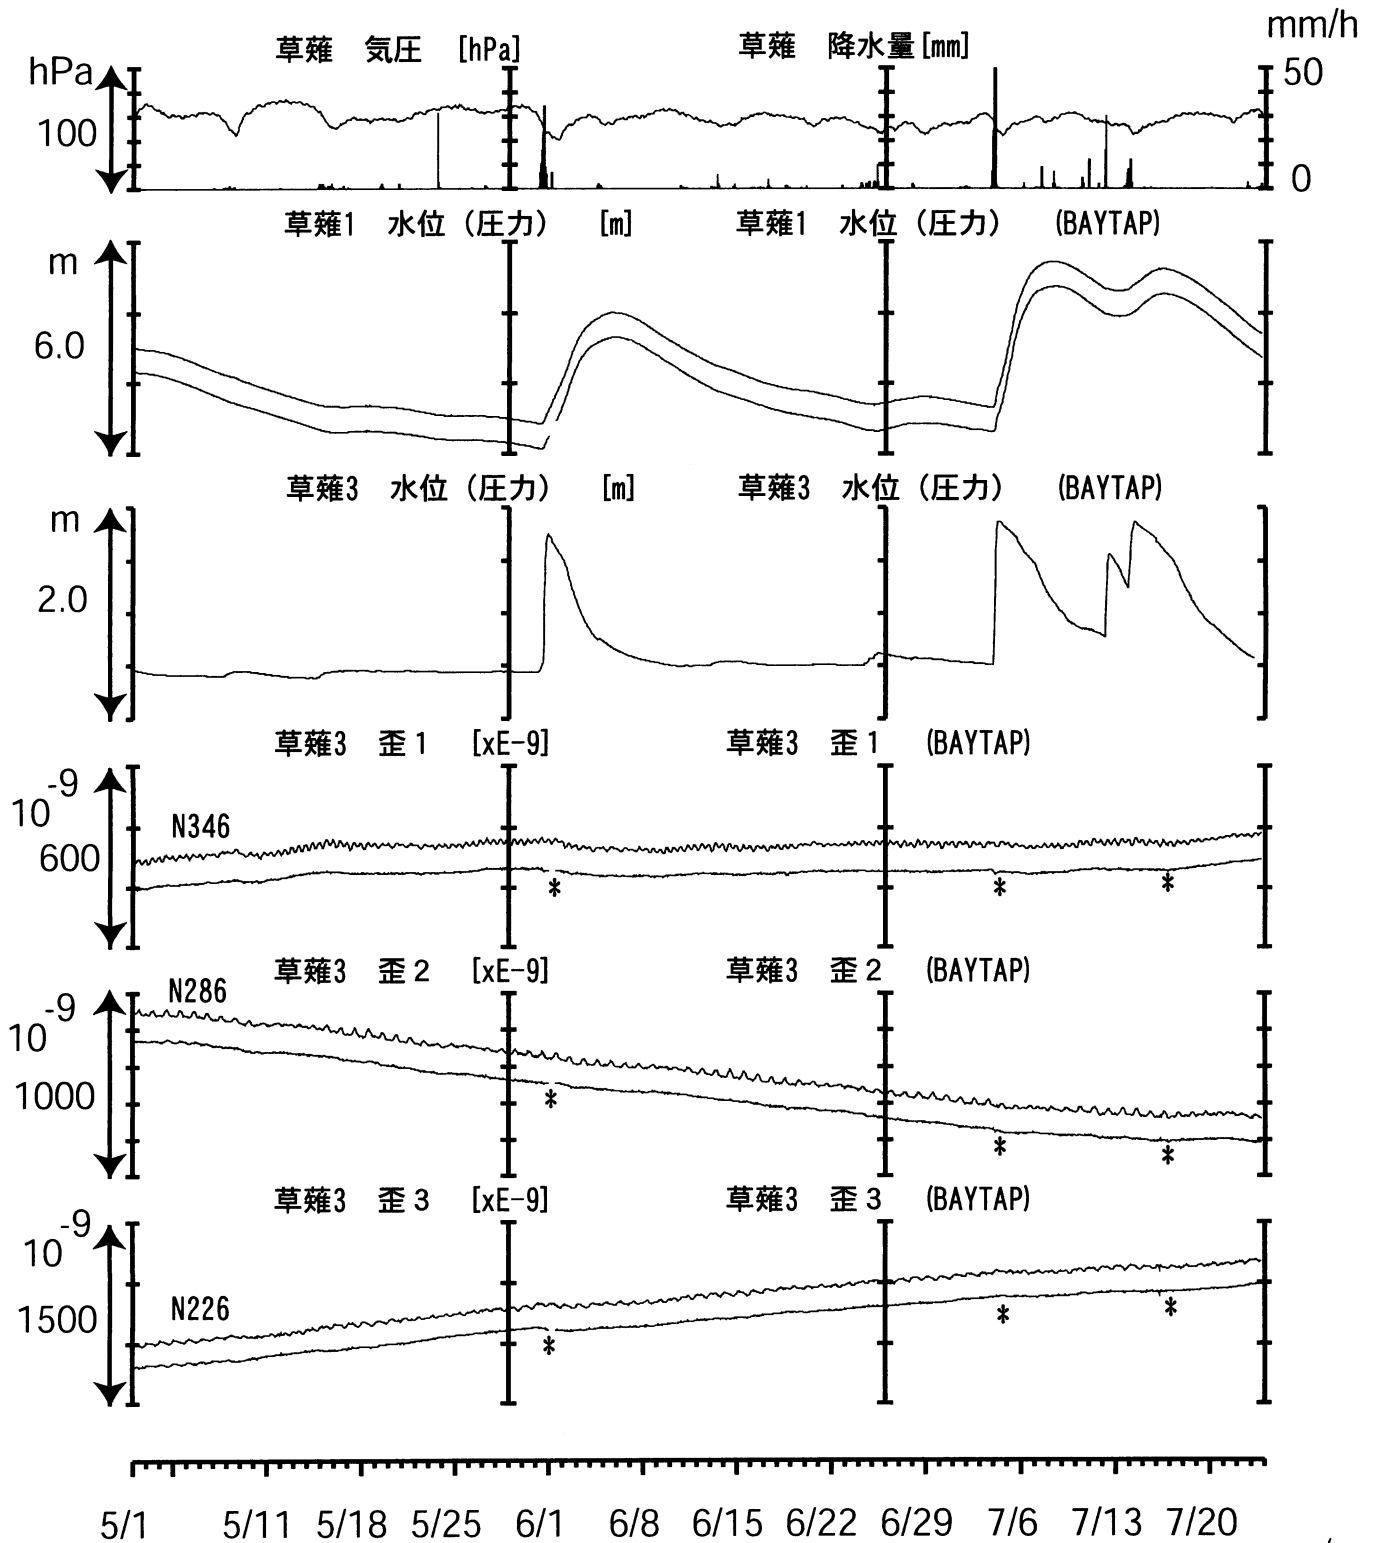


コメント：草薙3は、2002年11月初旬における草薙1の井戸密閉工事以降、降雨毎に水位が変動するようになった。
原因については調査中である。
*；草薙1（浅井戸）から溢れた水が入り込んだため、草薙3の水位が大幅に上昇した。その結果、歪3成分が縮んだための変化。



東海地域中部（榛原・草薙）長期（時間値）

(2001/08/01 00:00 - 2003/07/24 00:00)

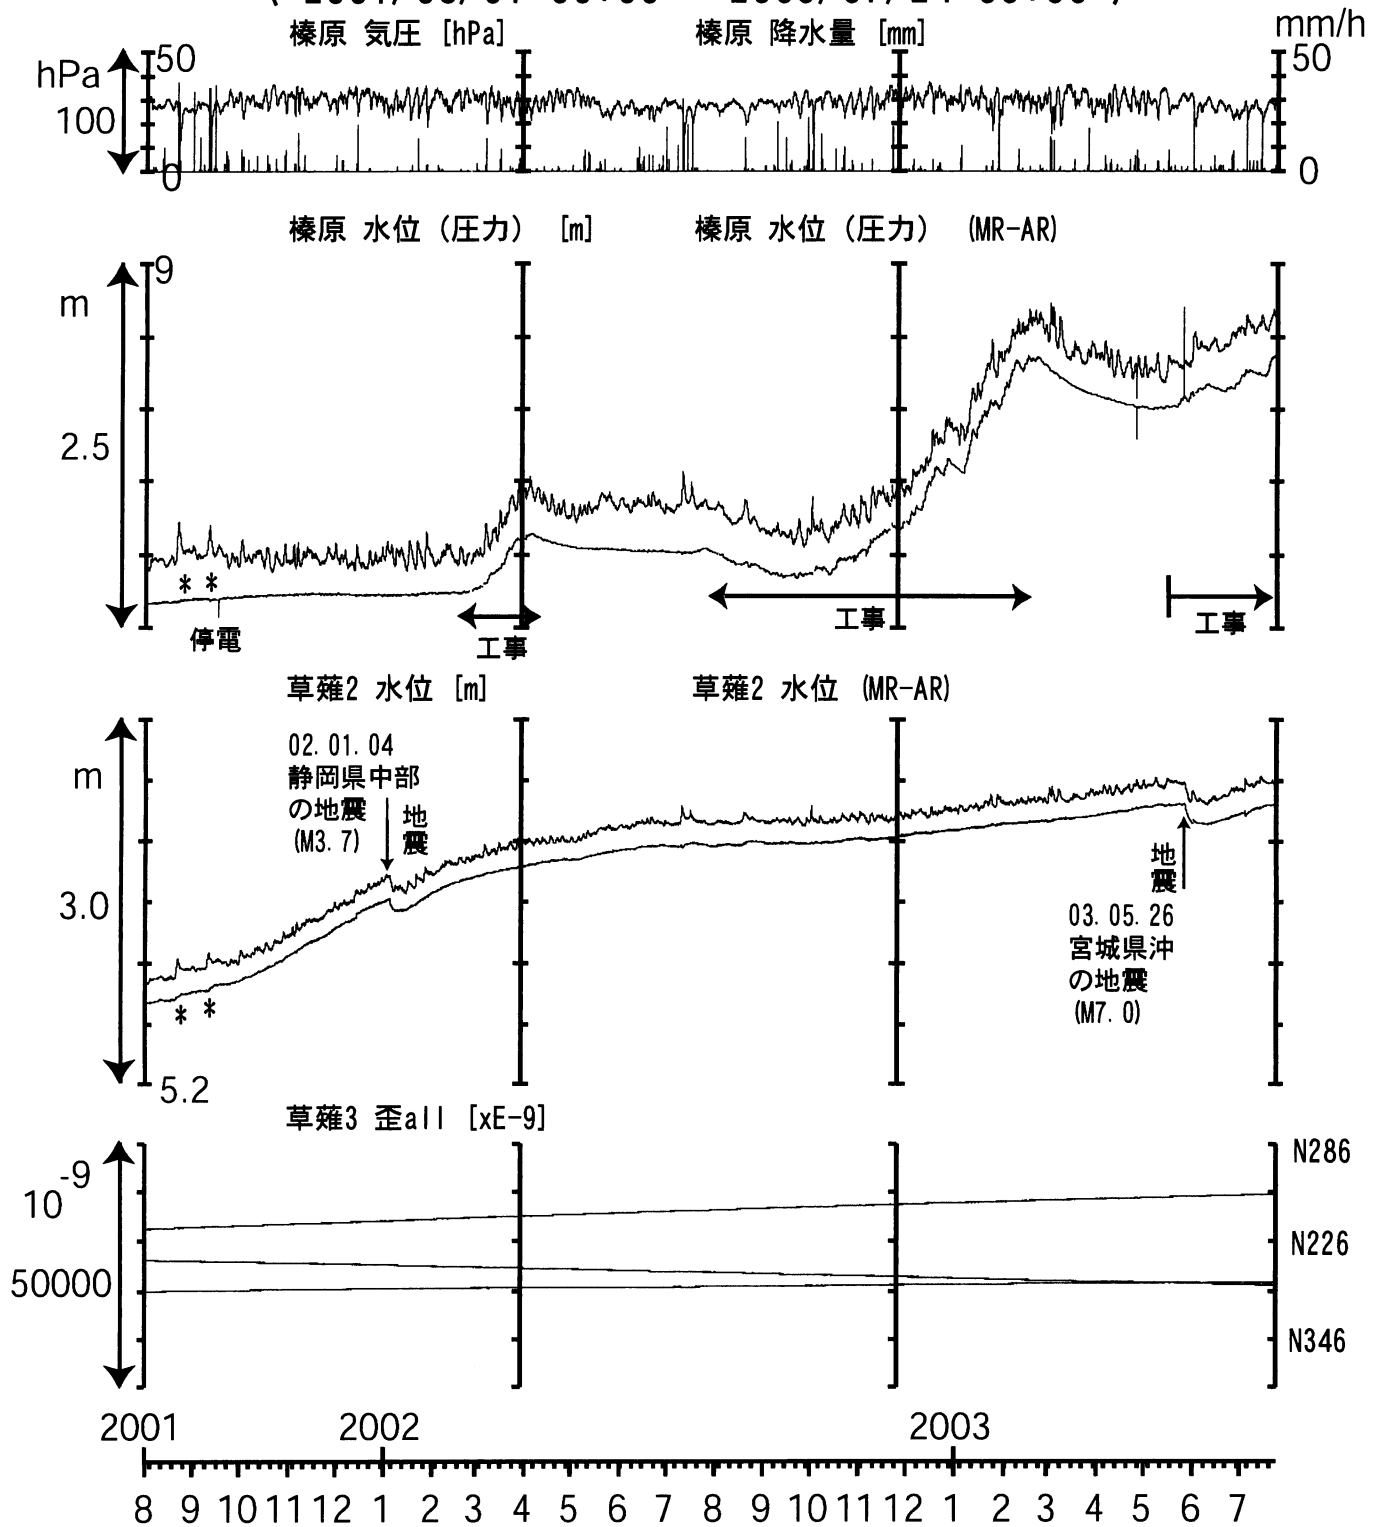

コメント：


2002年2月以降の榛原の水位上昇・低下は、
静岡空港建設工事による盛土・土砂除去工事
(工事期間2002年2月～4月、7月～2003年2月)
の影響による。

*;雨量補正不十分。




草薙長期:主歪解析

(2001/04/10 00:00 - 2003/07/25 00:00)

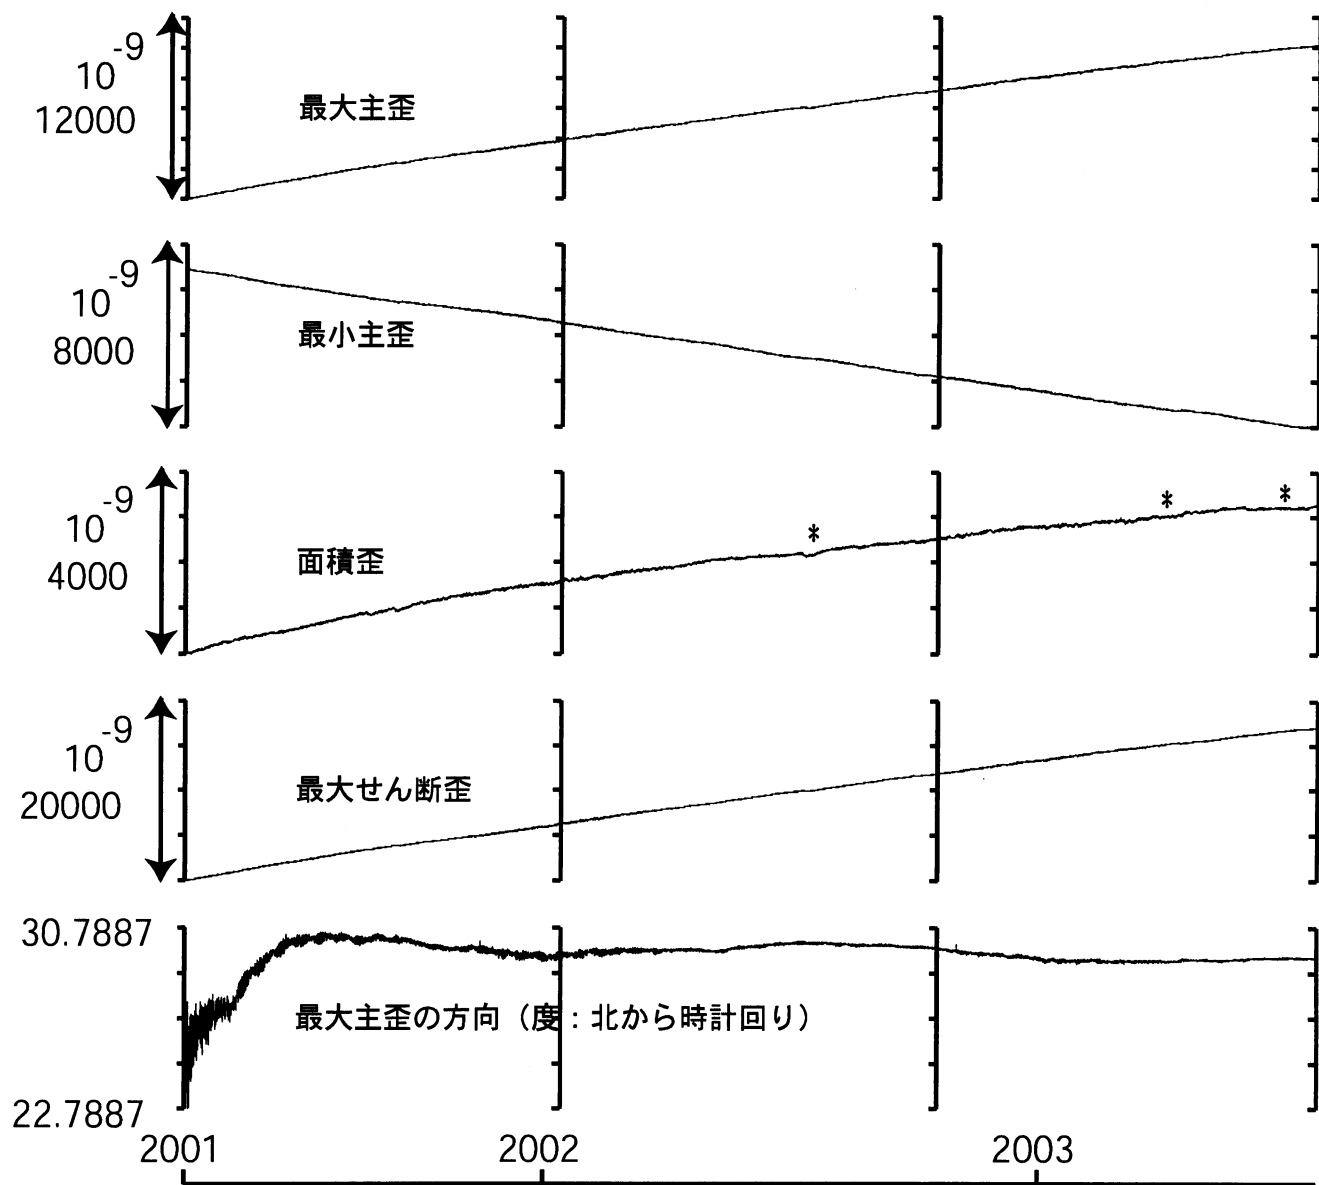


コメント: 主歪解析の起点は2001年4月5日

* 草薙1 (浅井戸) からあふれた水が入り込んだため、
草薙3の水位が大幅に上昇した。その結果、歪3成分が
縮んだための変化。

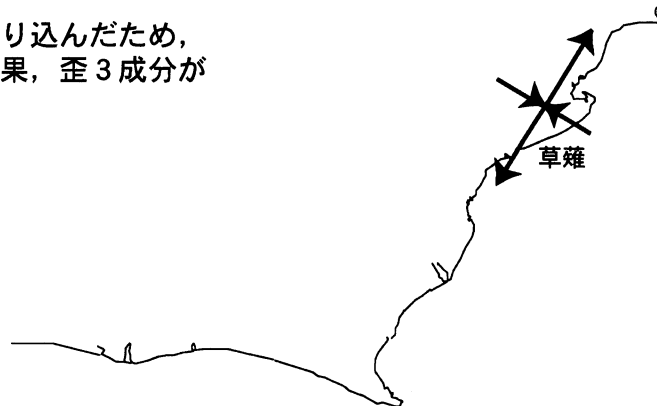


東海地域南部 地下水観測結果 中期（時間値）

（ 2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

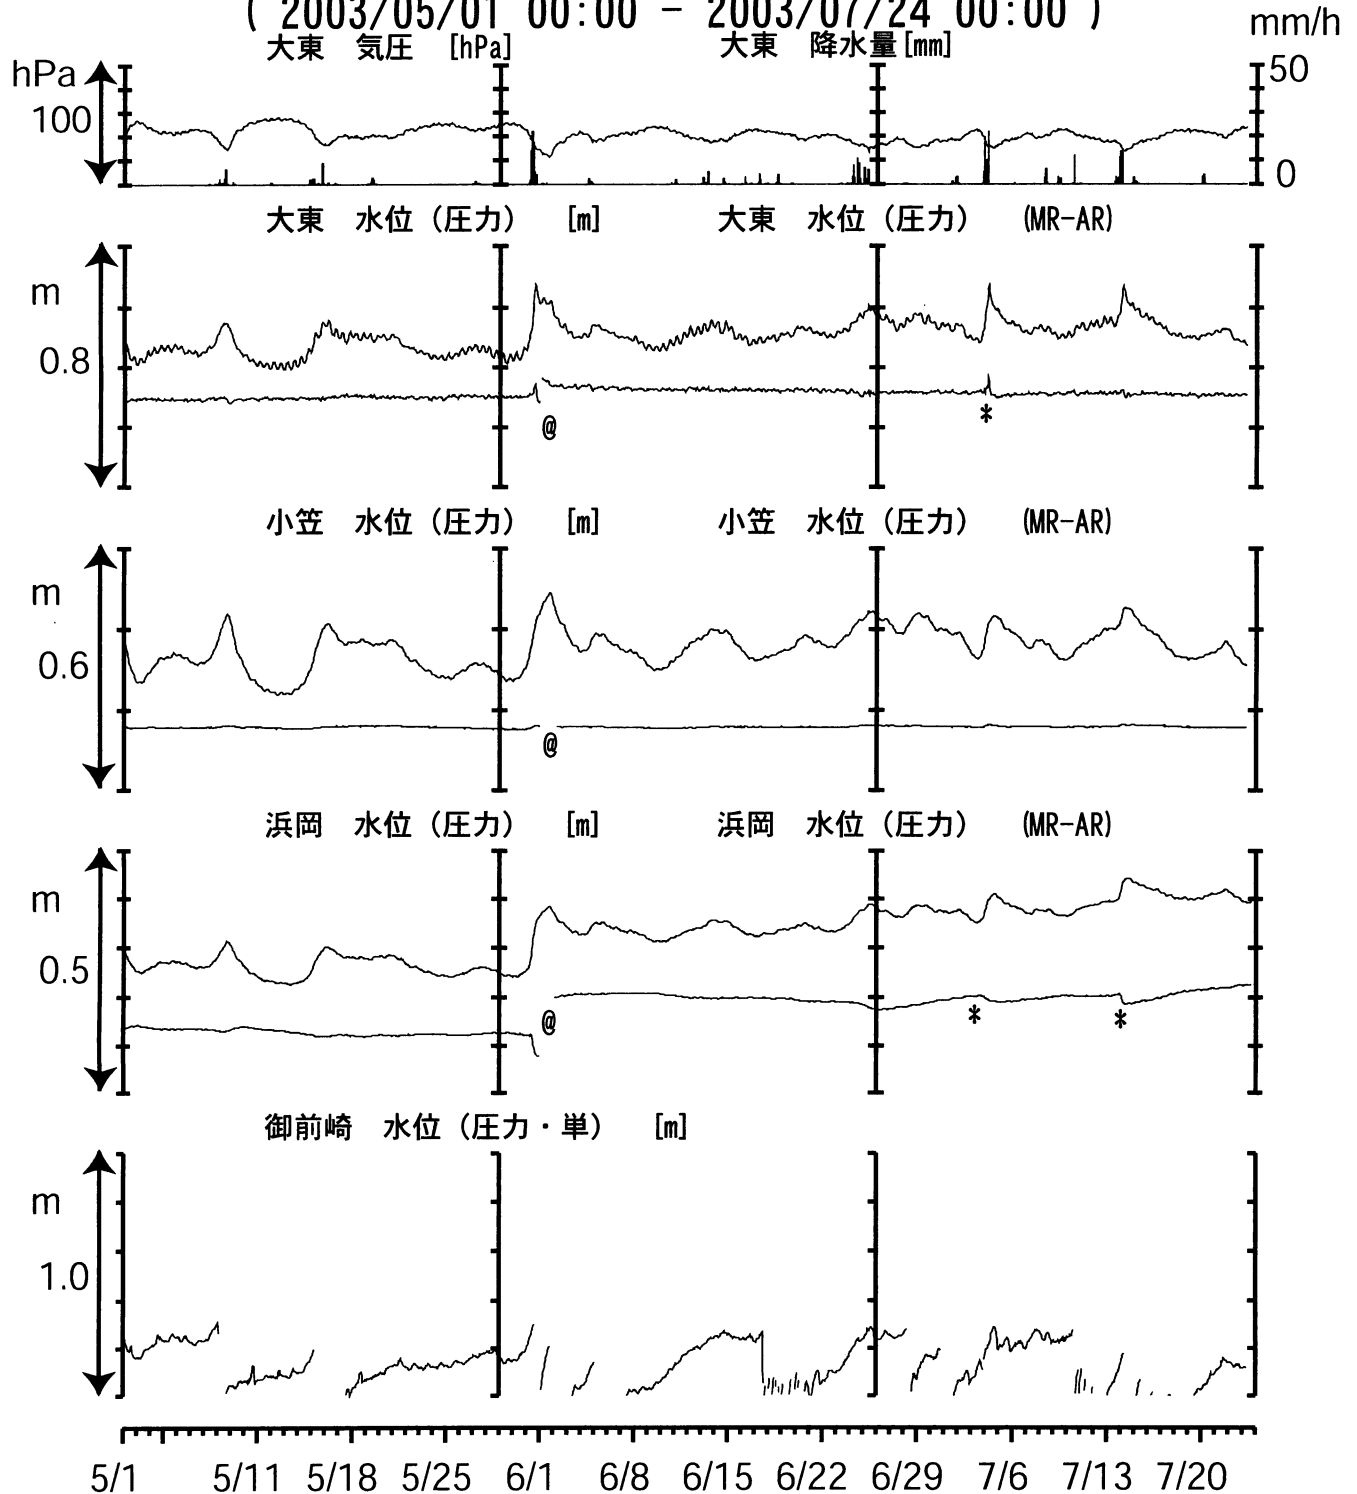


コメント：

*; 雨量補正不十分。
 @; 月初めの補正值のギャップは、
 解析プログラムの見かけ上のものである。
 御前崎の水位異常は、配管からの
 圧力漏れによる。
 現在は、実質的に欠測状態にある。
 根本的な修理が必要で、
 現在準備中である。

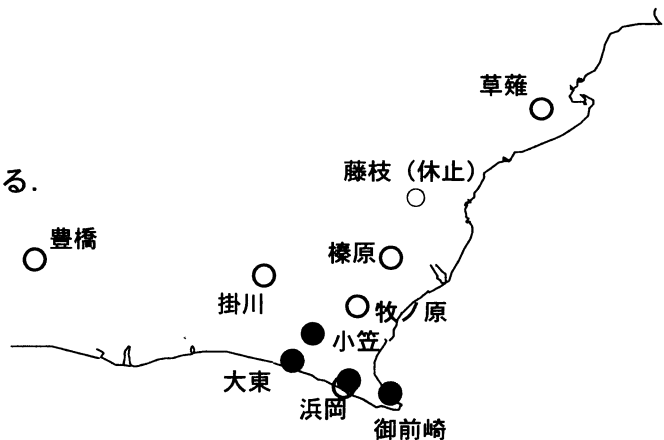

東海地域南部 地下水観測結果 長期（時間値）

（ 2001/08/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

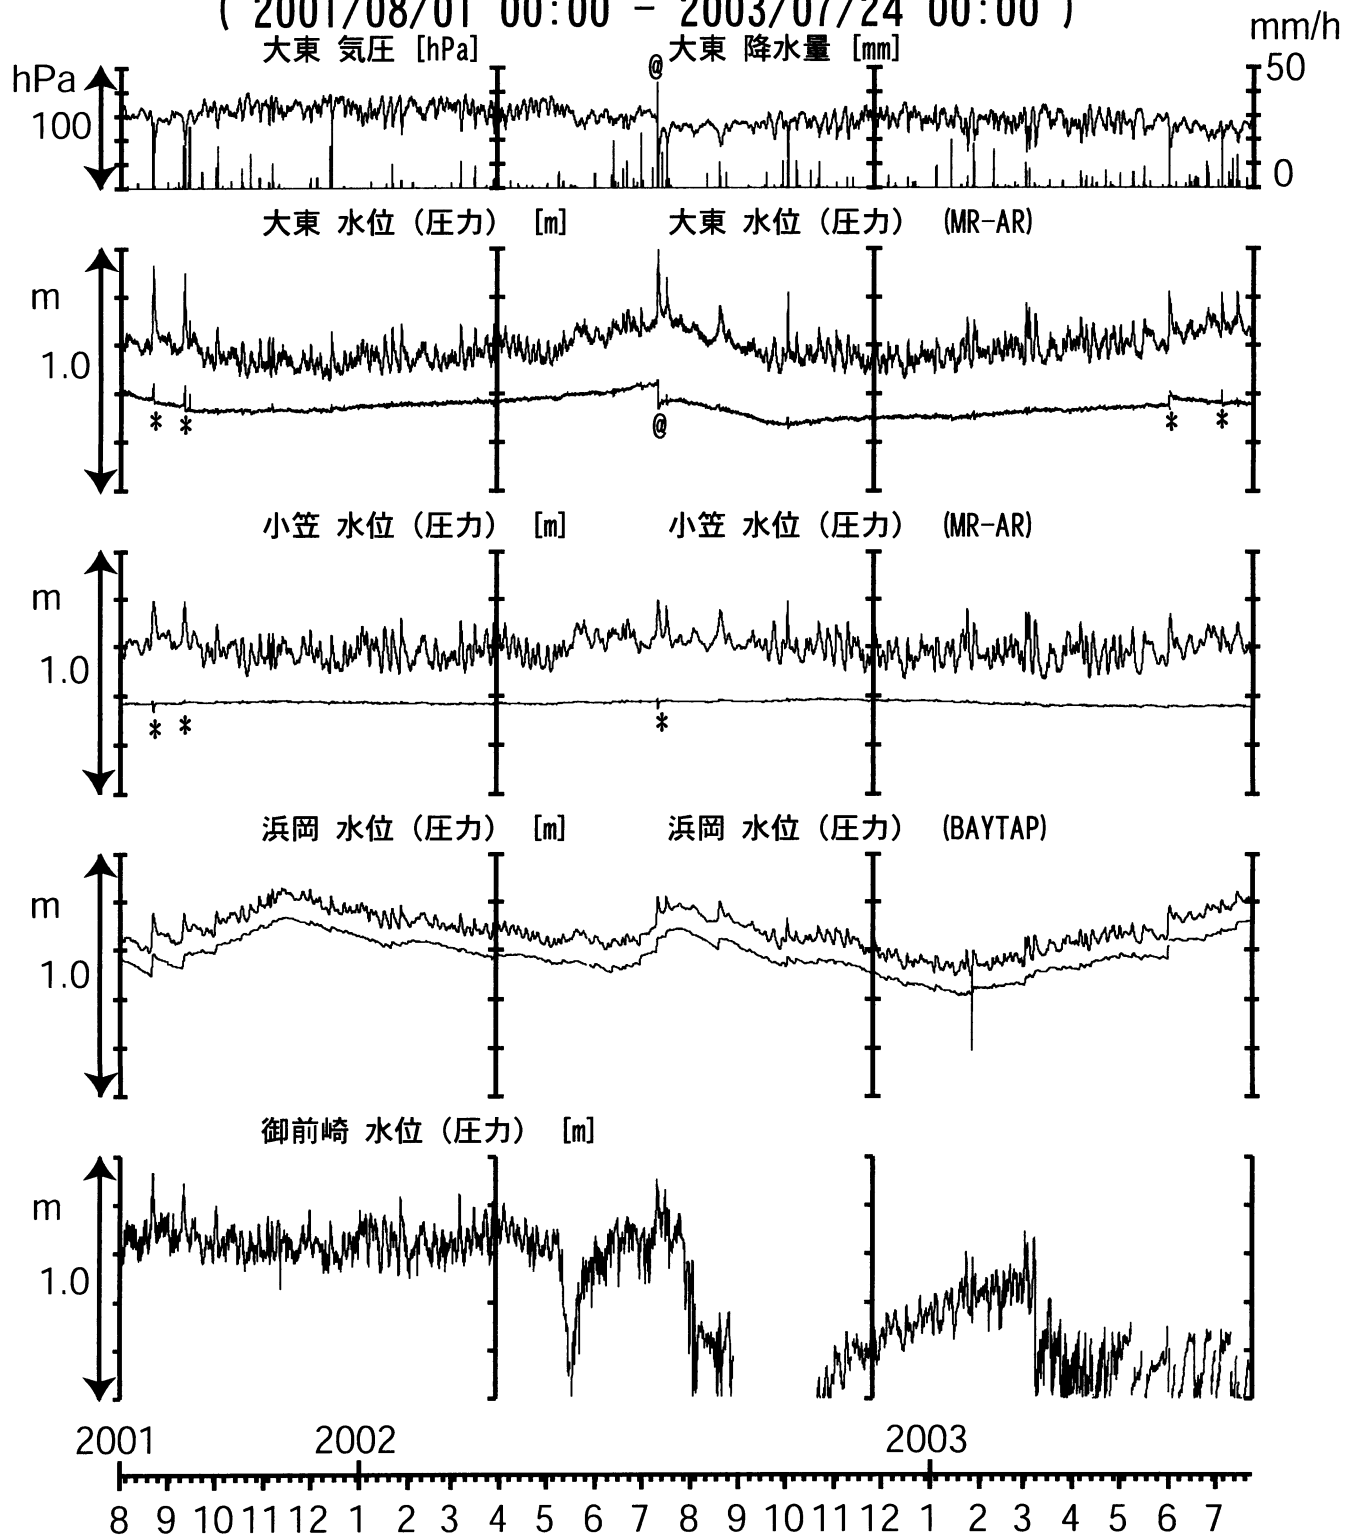

コメント：

*; 雨量補正不十分.

@; 気圧計レンジ変更による見かけ上の変化

2002年5月初めからの御前崎の水位異常は、
配管からの圧力漏れによる.


現在は、実質的に欠測状態にある.

根本的な修理が必要で、

現在準備中である.



東海地域西部（豊橋）中期（時間値） （ 2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

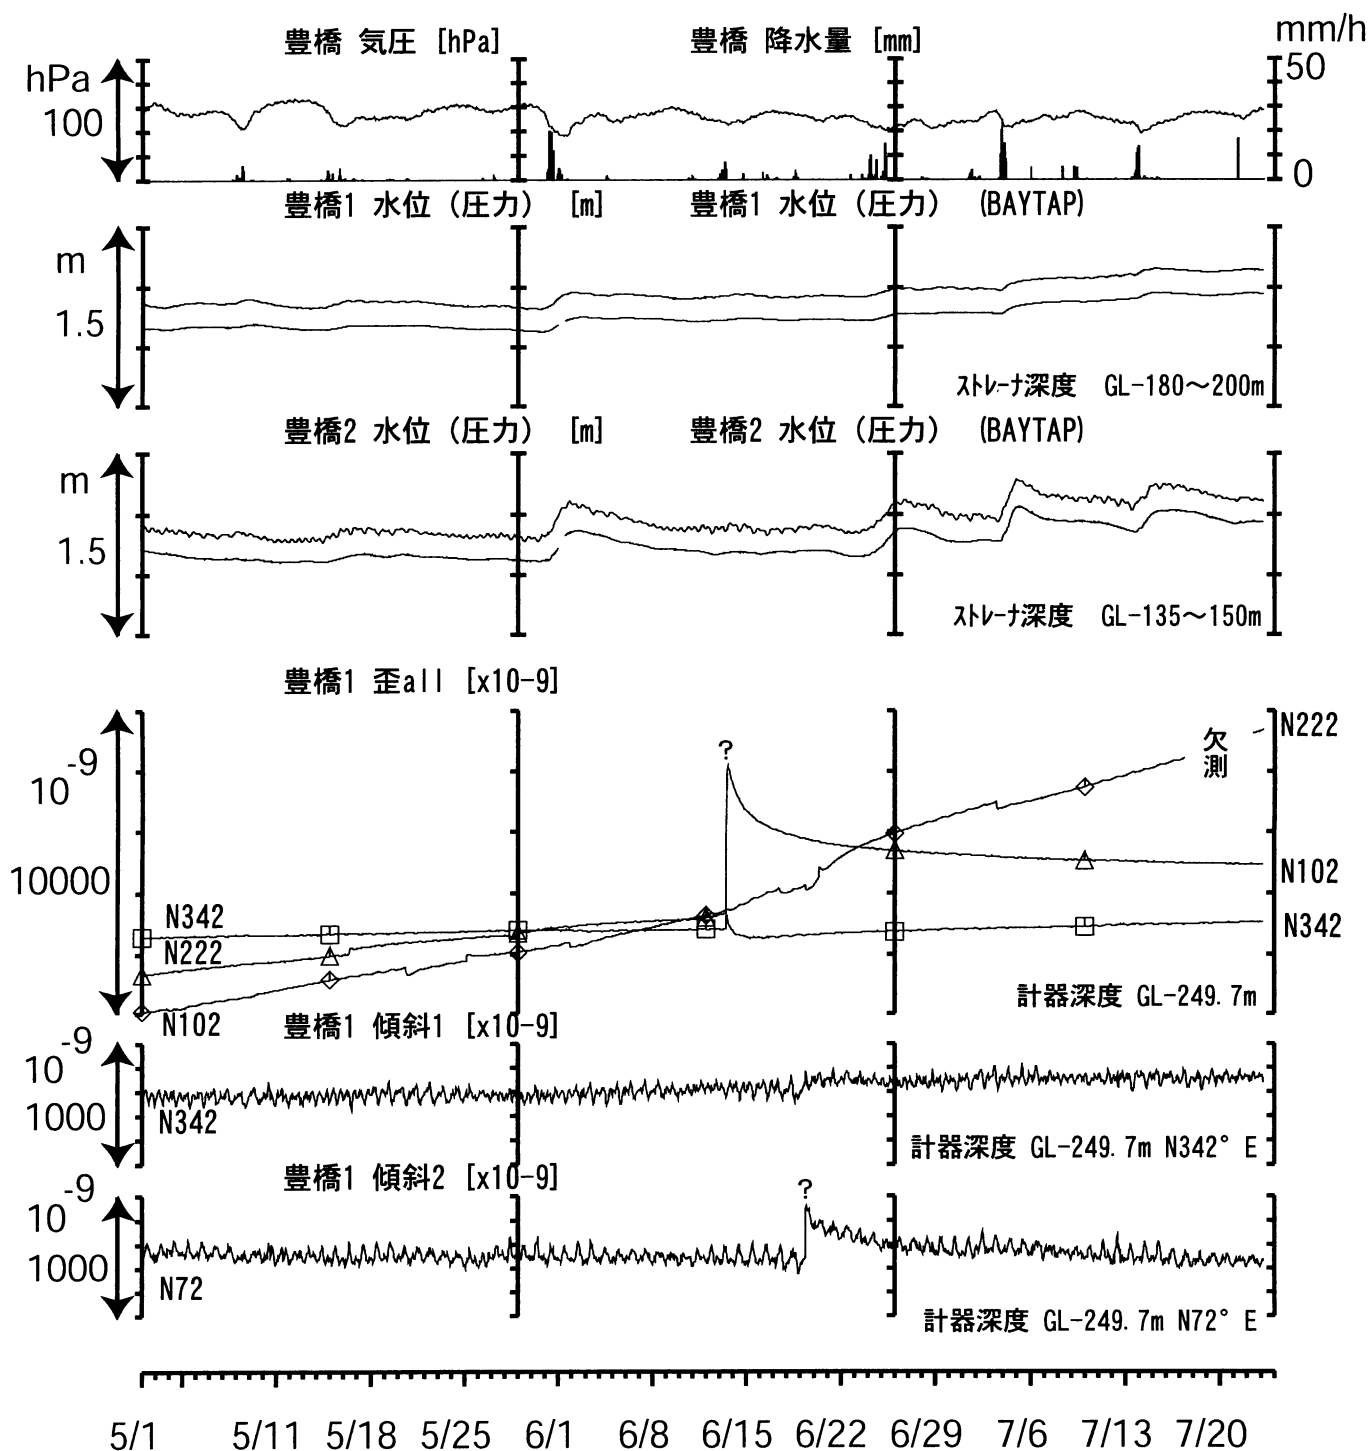


コメント：？：原因不明

2002年6月末から観測点から約200M離れた場所で、
トンネル掘削工事が継続中である。



東海地域西部（豊橋・歪）中期（時間値） （ 2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00 ）

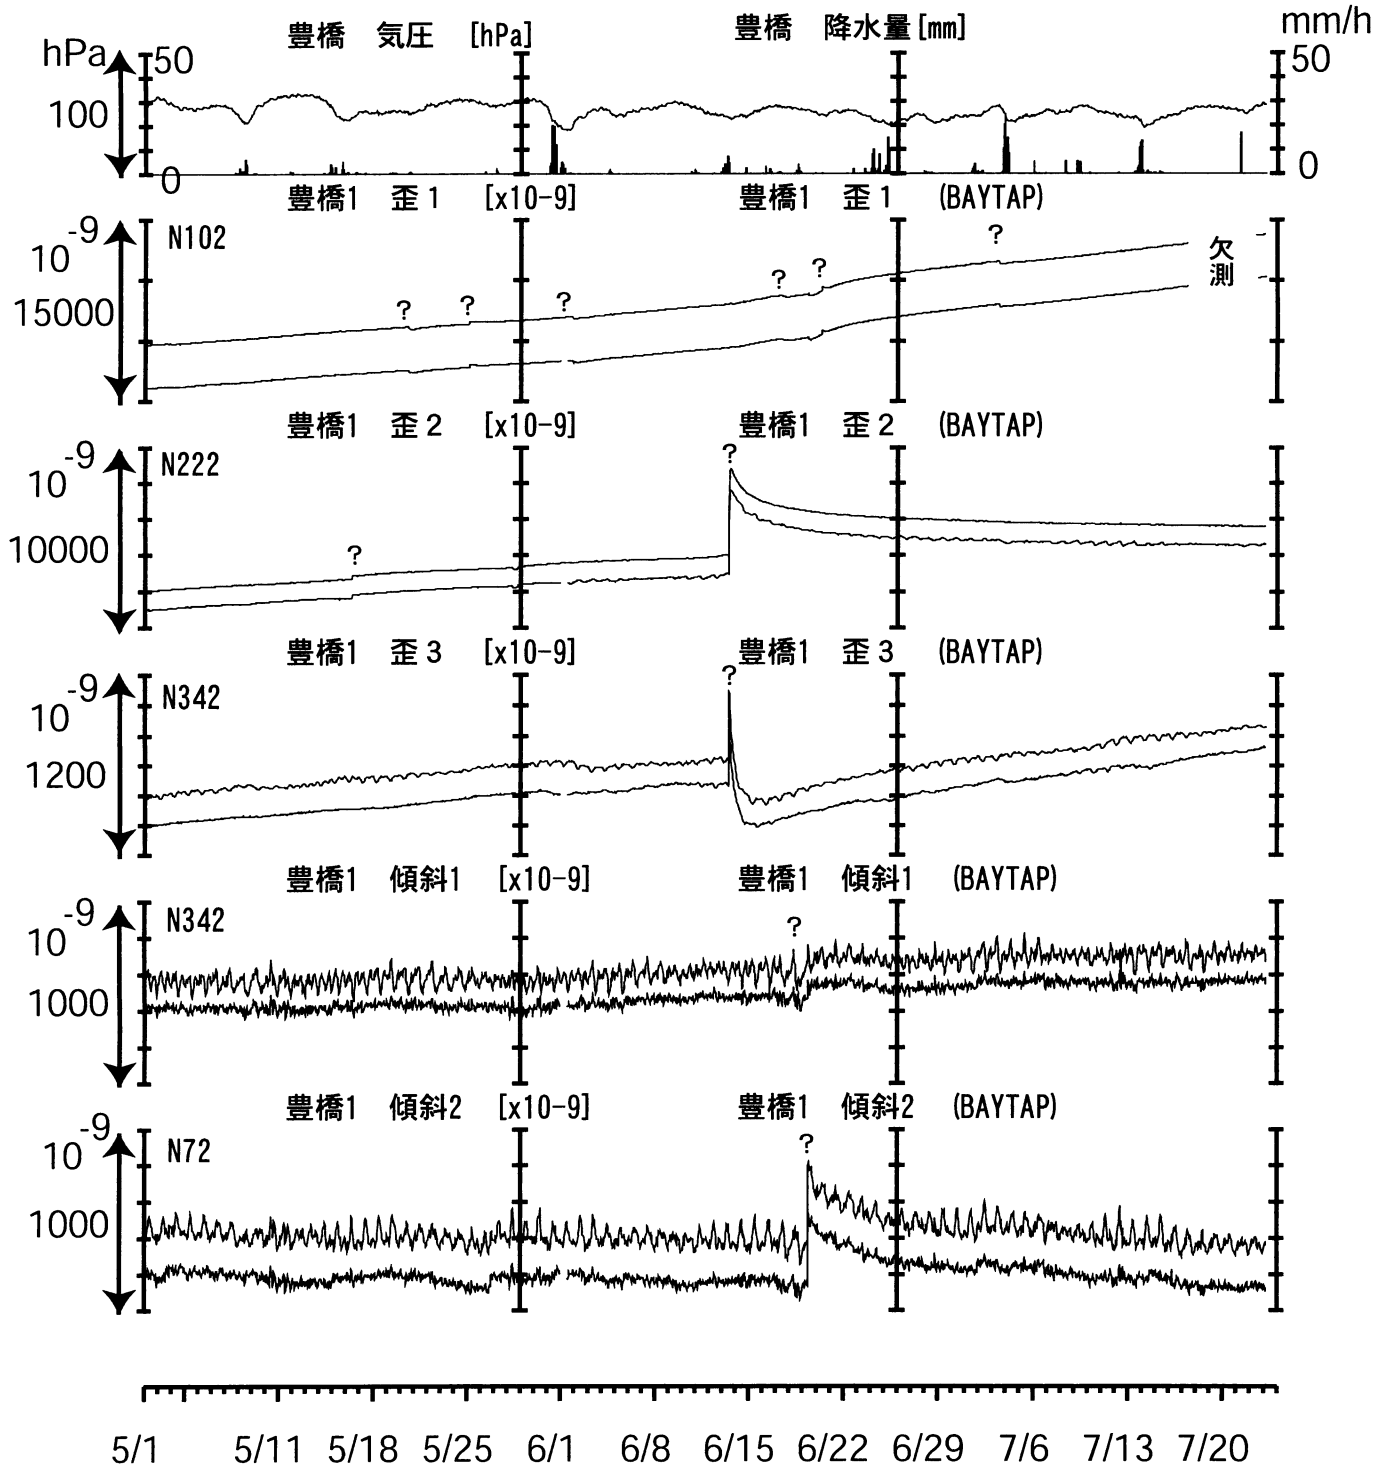


コメント：？;原因不明.

2002年6月末から観測点から約200M離れた場所で、
トンネル掘削工事が継続中である。



東海地域西部（豊橋）長期（時間値） （2001/08/01 00:00 - 2003/07/24 00:00）

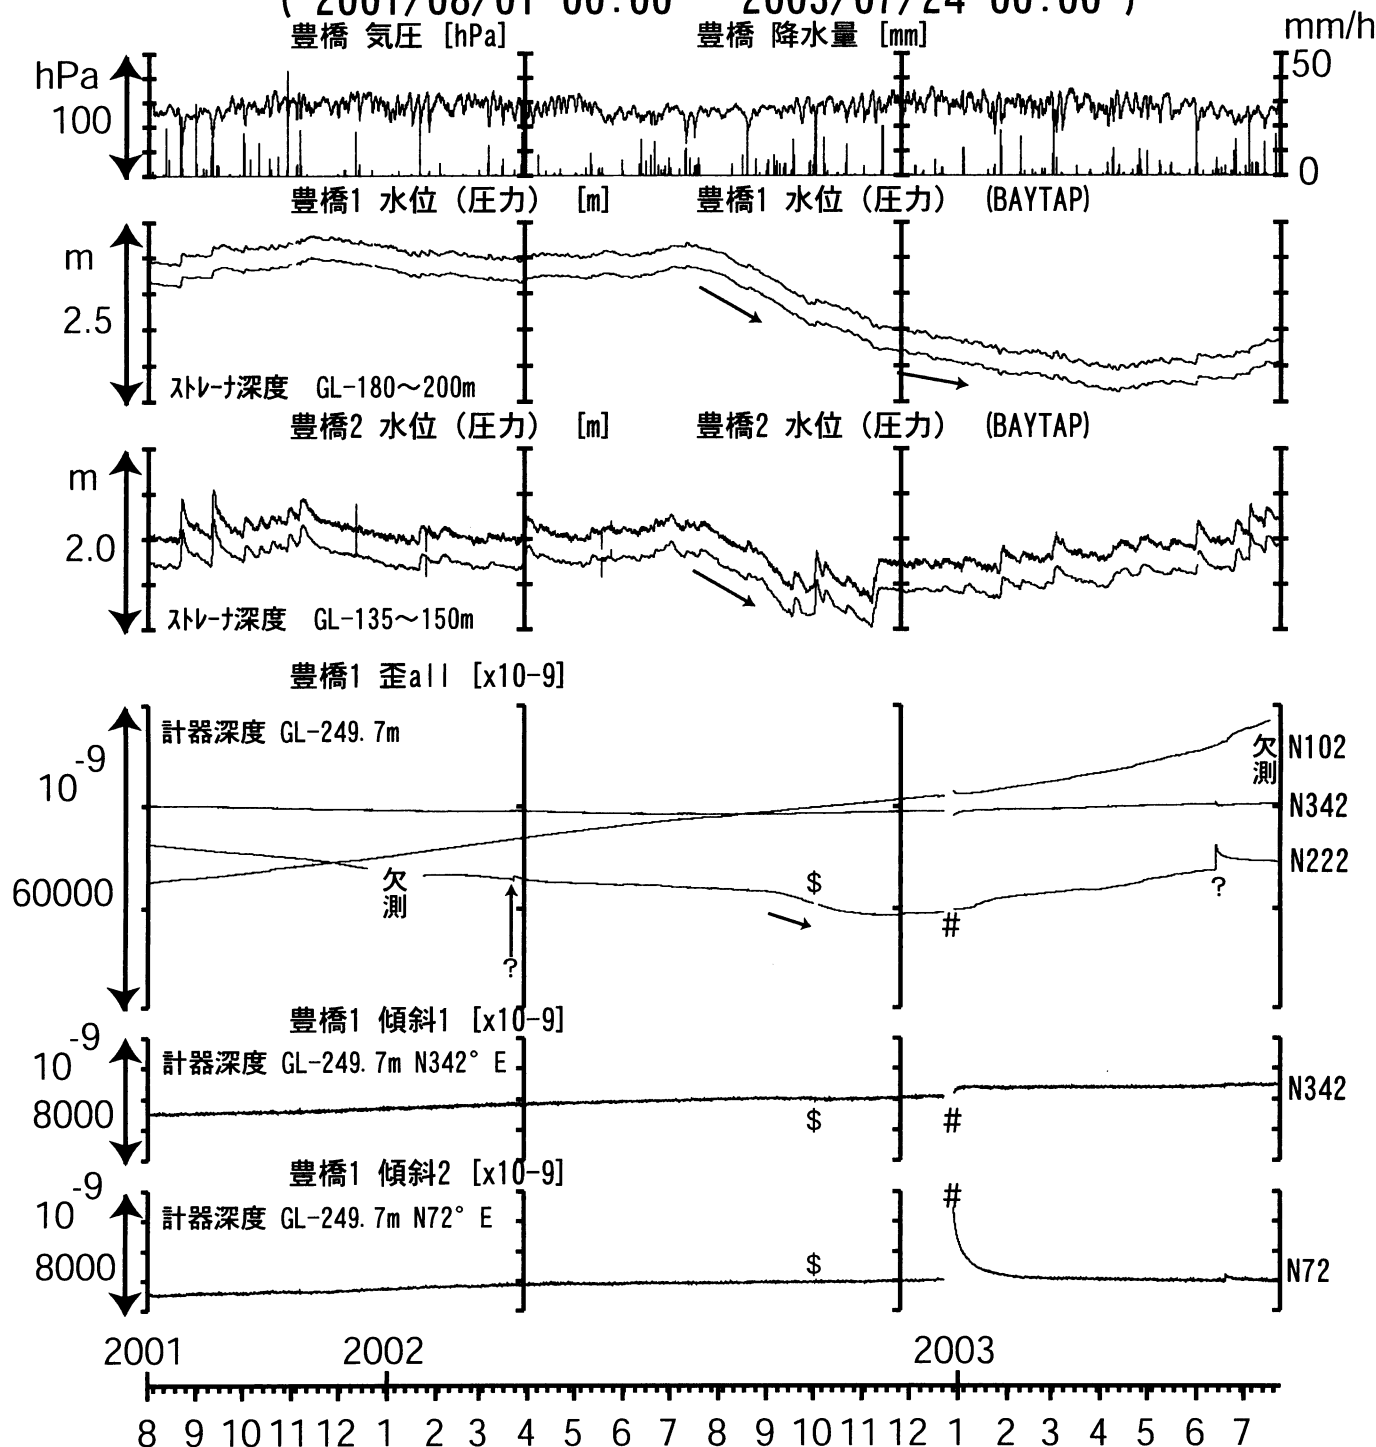

コメント：

#; 充電器故障によるバッテリー消耗.

\$; 保守. ?; 原因不明.

2002年7月から豊橋1の水位が低下してきたが、
2003年4月頃より上昇してきたように見える.

2002年7月から豊橋2の水位が低下してきたが、
2002年11月上旬頃より上昇している.

歪 2 (N222) が2002年9月初めから減少していたが、
2002年11月後半から上昇している.


歪 1 (N102) の上昇が、2003年4月頃から加速している.

以上、2002年6月末からのトンネル工事の影響と思われる.



豊橋1:主歪解析

(1998/09/01 00:00 - 2003/07/24 05:00)

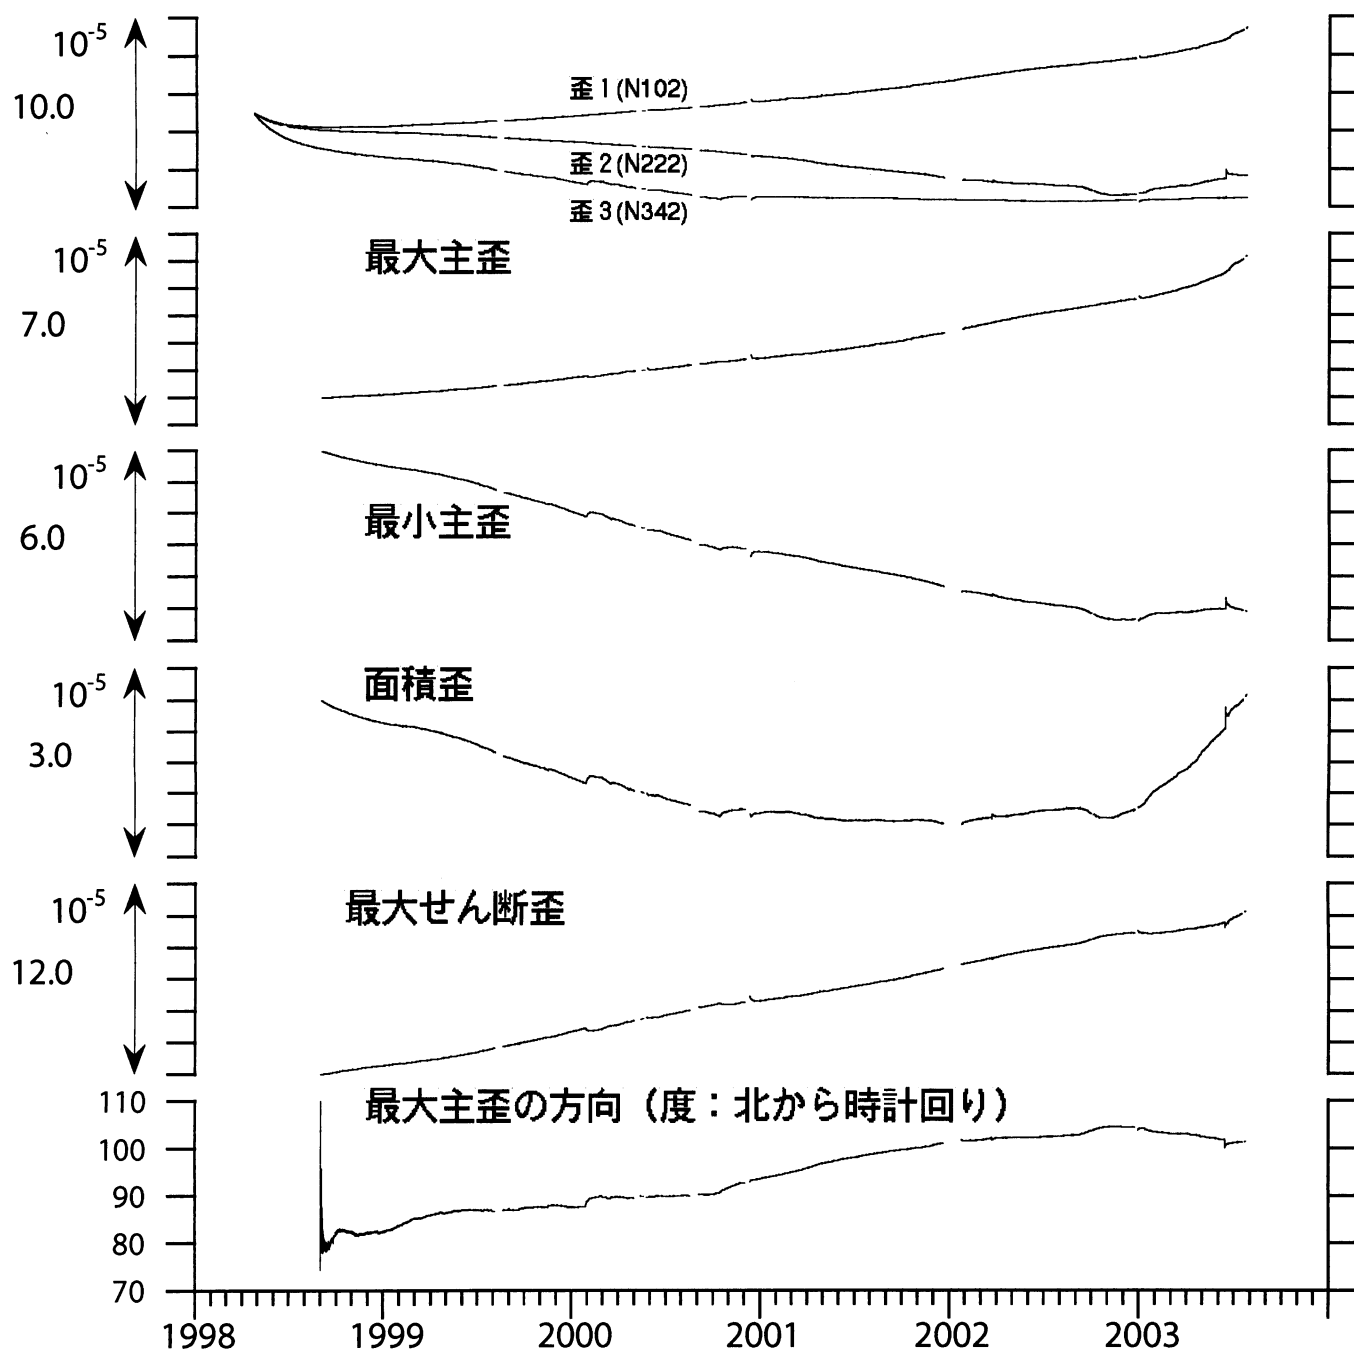


コメント：主歪解析の起点は1998年9月1日

主に、2002年9月初めからの歪 2 (222) の変化と
2003年4月頃からの歪 1 (102) の上昇加速とにより、
解析結果に影響が出ている。




豊橋1:主歪の時間変化

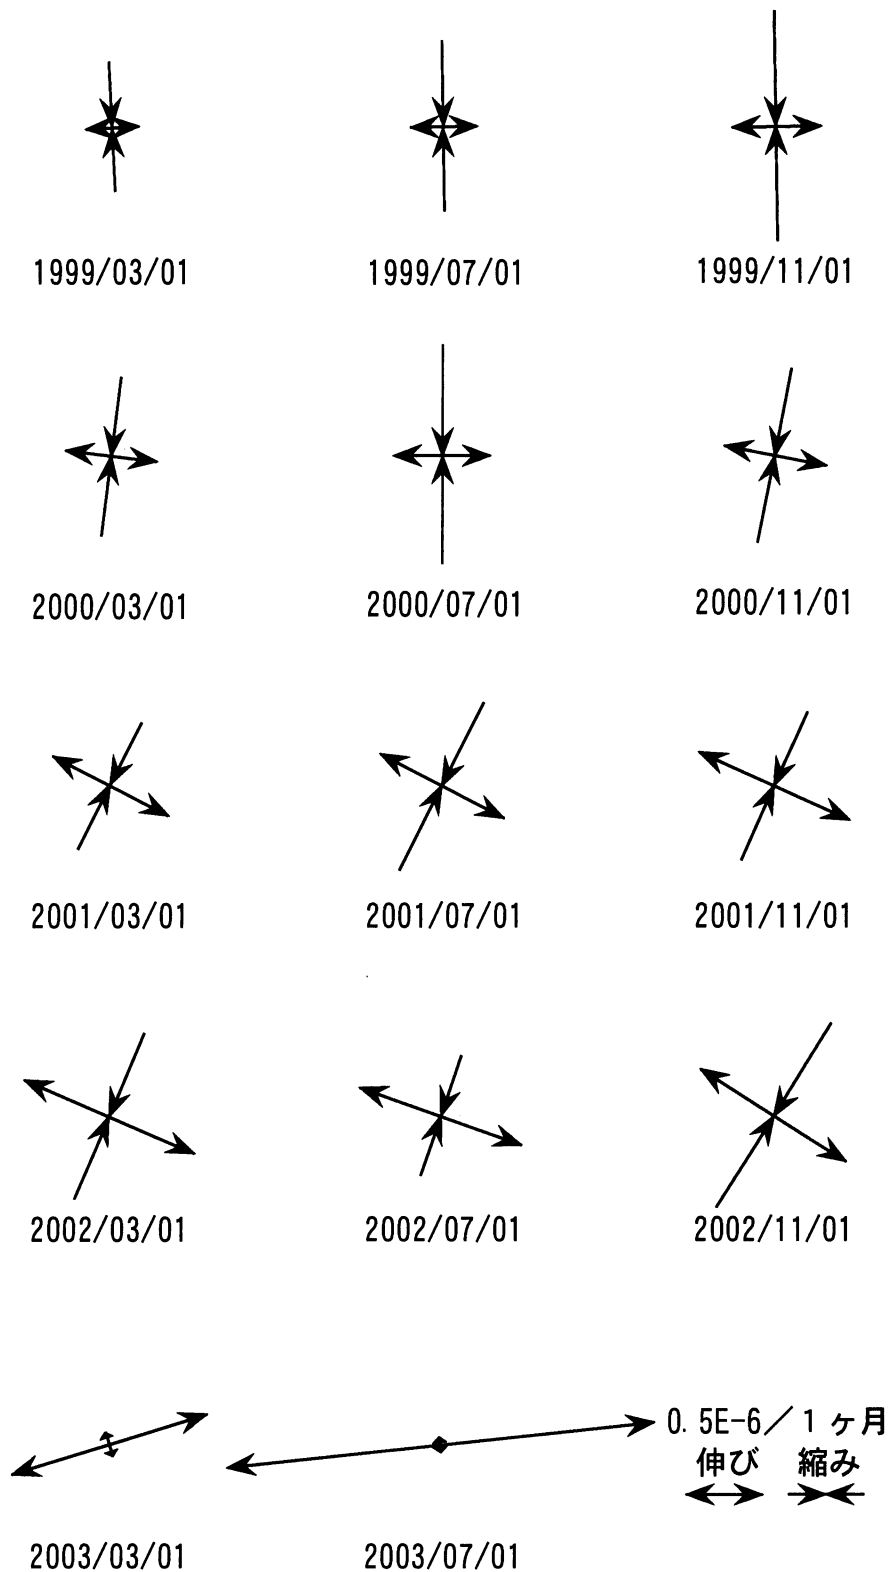

コメント：各々4ヶ月前を起点として主歪解析を行った。
主に、2002年9月初めからの歪2 (222) の変化と
2003年4月頃からの歪1 (102) の上昇加速とにより、
解析結果に影響が出ている。


伊豆半島東部:地下水位・自噴量 中期 (時間値)

(2003/05/01 00:00 - 2003/07/24 00:00)

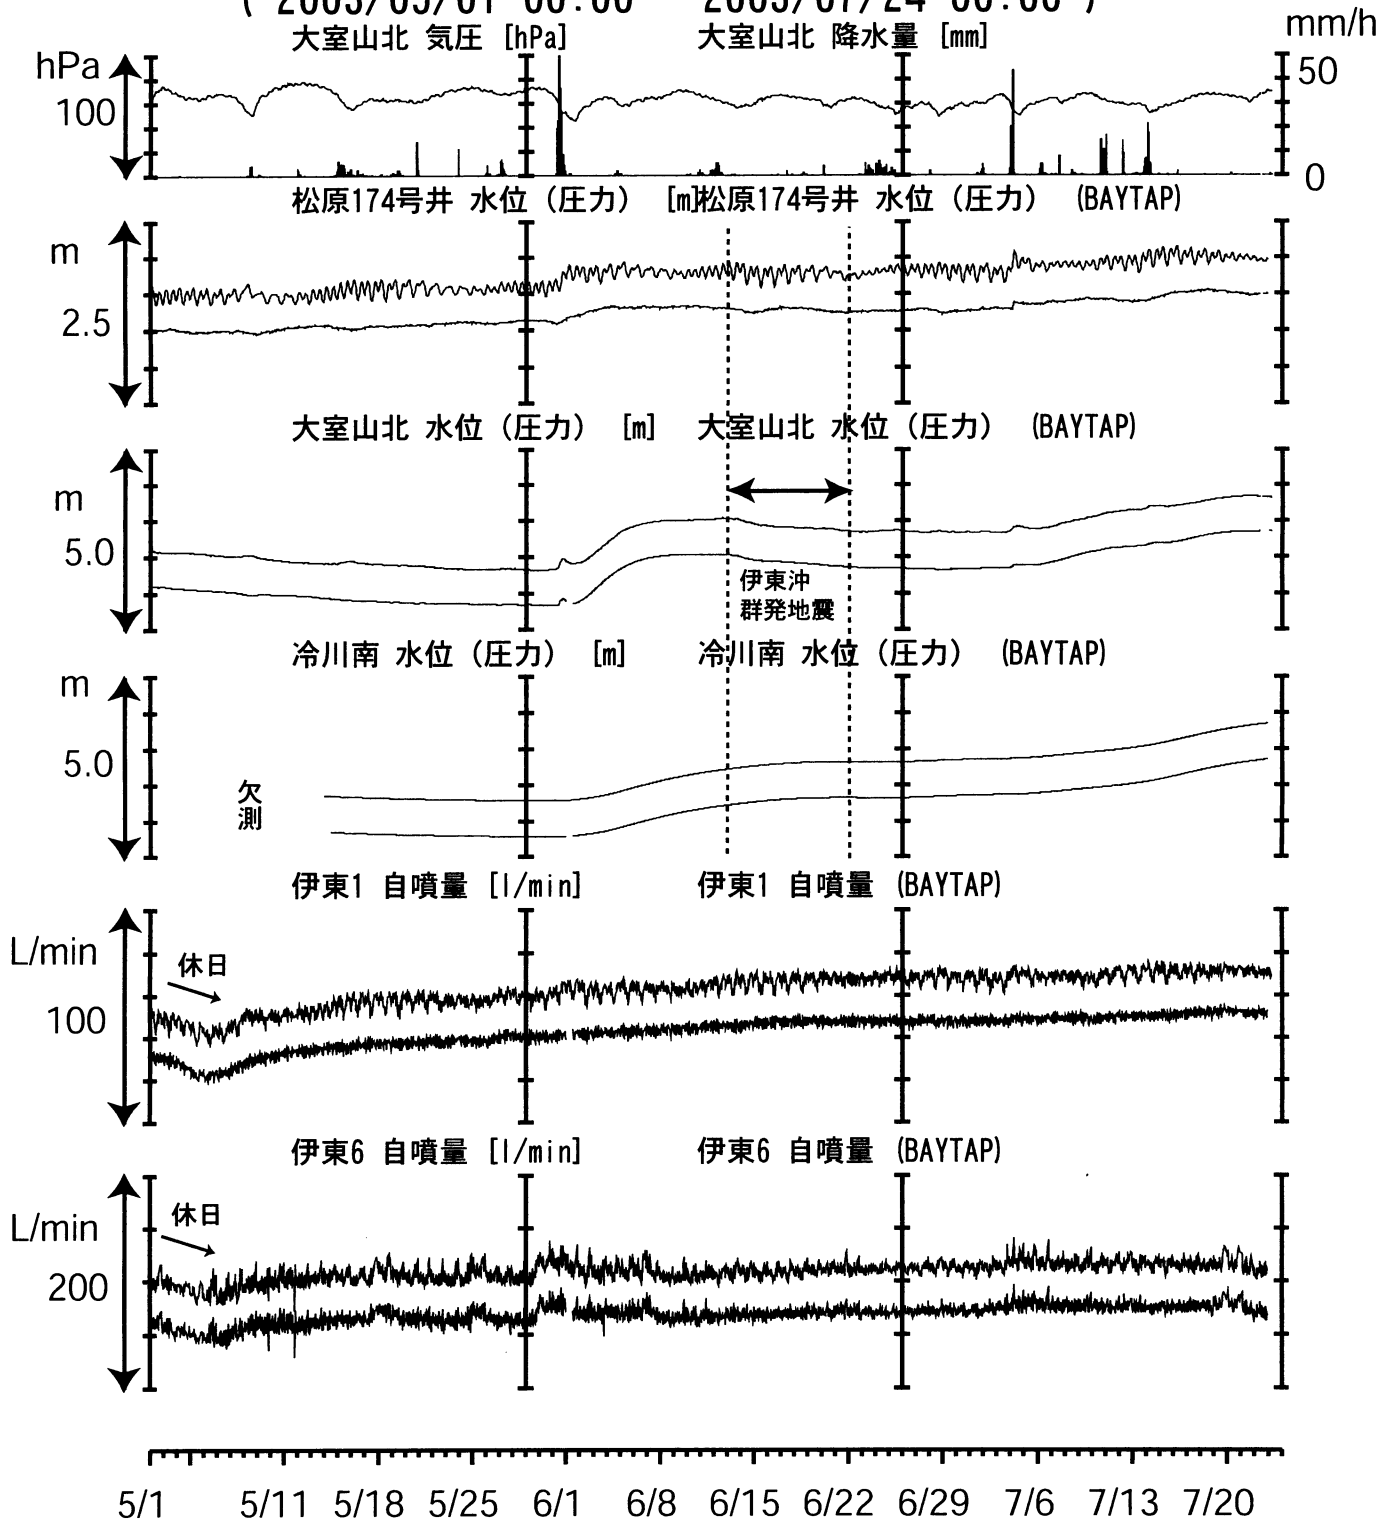


コメント:

松原174号井は静岡県による観測。
伊東6 のばらつきは配管の問題に
よると思われる。
伊東は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量
が増加するため、自噴量が減少する。

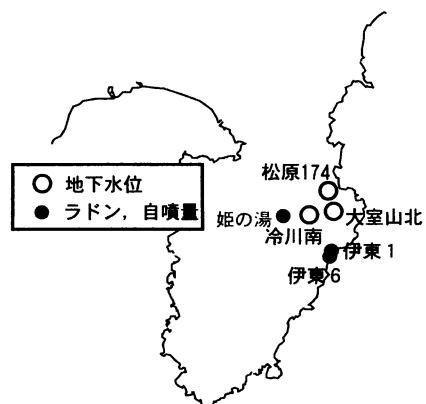

伊豆半島東部:地下水位・自噴量 長期 (時間値)

(2001/08/01 00:00 - 2003/07/24 00:00)

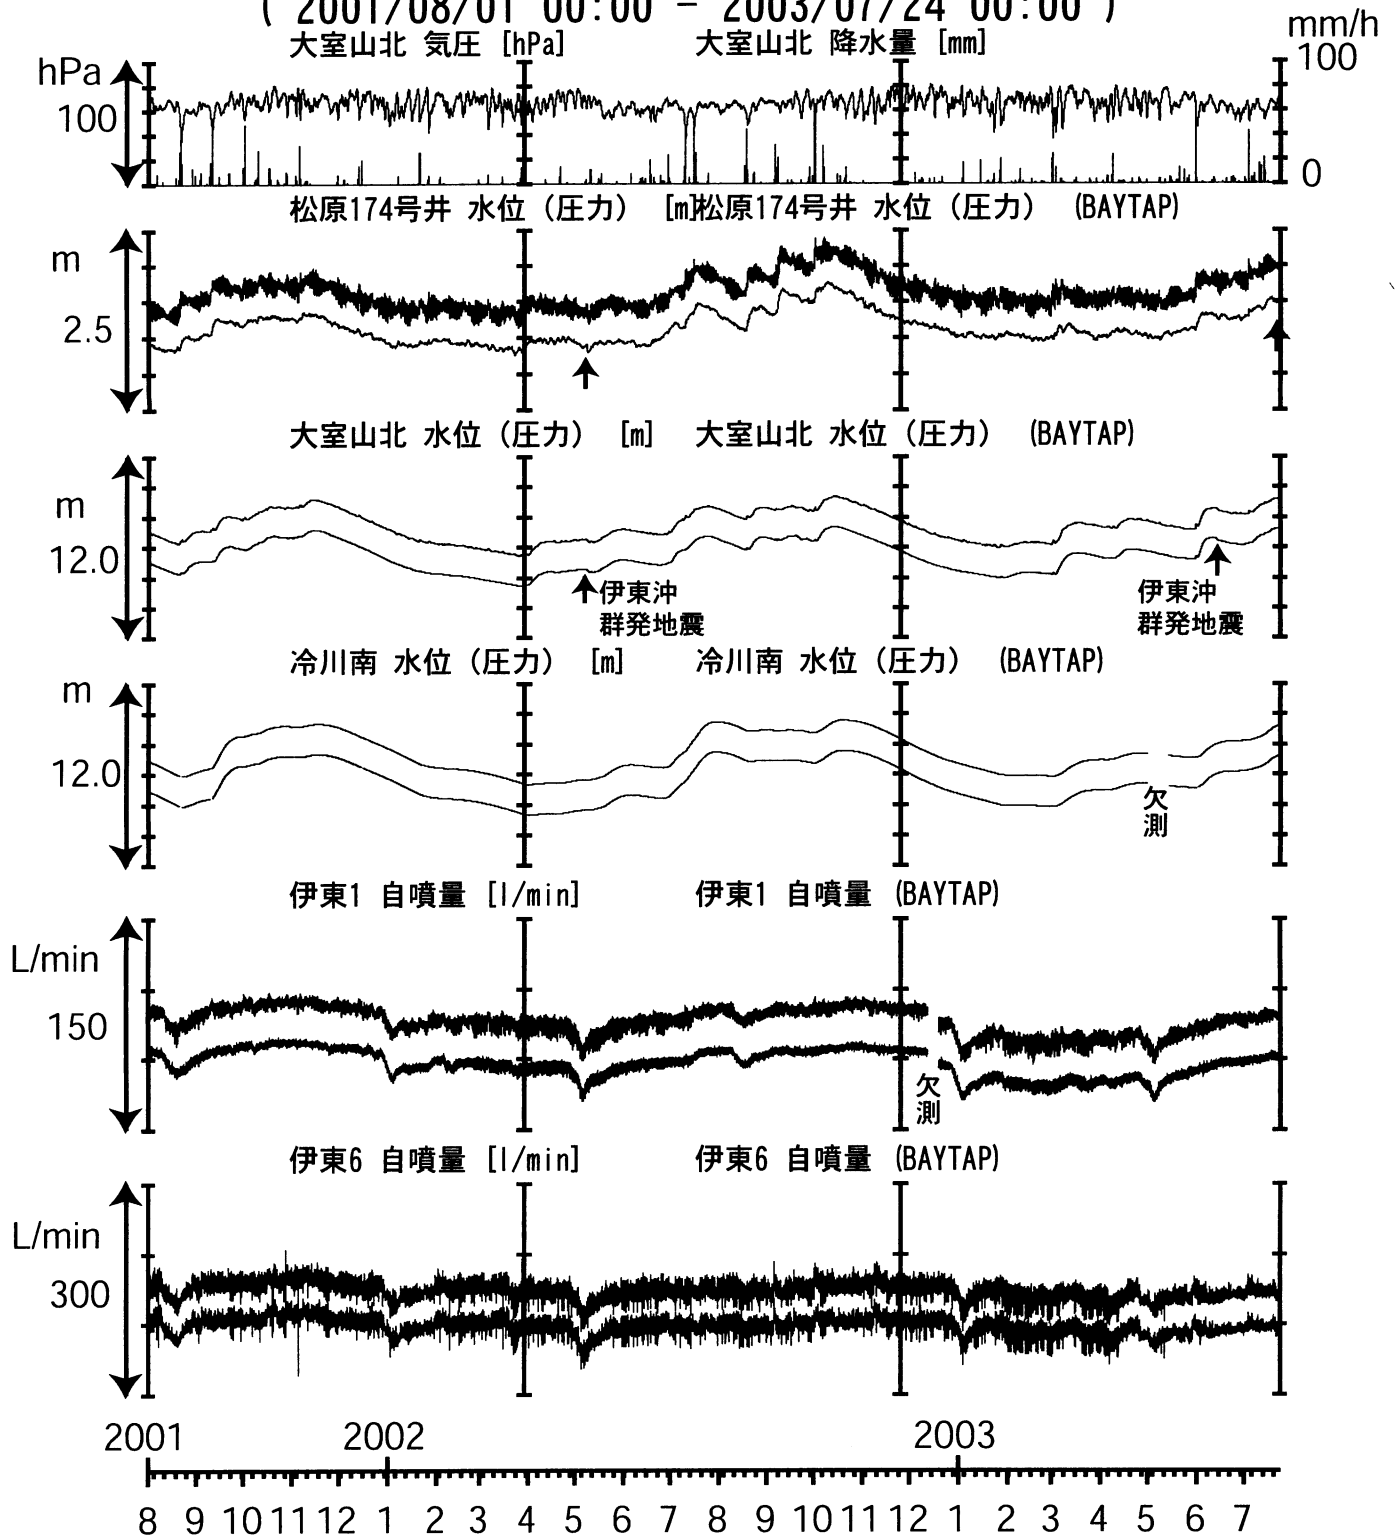

コメント:

松原174号井は静岡県による観測。
 伊東は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量が増加するため、自噴量が減少する。
 伊東6のばらつきは配管の問題によると思われる。
 伊東1自噴量の2002年12月中旬における欠測は、停電による機器不具合のためである。
 機器再設定後、自噴量の絶対値が小さくなっているが、見かけ上のものである可能性が高い。

