

東海・伊豆地域の地下水観測結果 (2004年2月～2004年4月)


産業技術総合研究所地下水観測井配置図
(東海・伊豆地域テレメータ連続観測)



- 【資料目次】
1. 東海地域中部 (榛原, 草薙) 地下水 3成分歪; 中期
 - 1-b. 東海地域中部 (草薙) 3成分歪; 中期
 2. 東海地域中部 (榛原, 草薙) 地下水 3成分歪; 長期
 - 2-b. 東海地域中部 (草薙) 主歪解析; 長期
 3. 東海地域南部 (大東, 小笠, 浜岡, 御前崎) 地下水; 中期
 4. 東海地域南部 (大東, 小笠, 浜岡, 御前崎) 地下水; 長期
 - 4-b. 東海地域南部 浜岡地下水・沈下; 長期
 - 4-c. 東海地域南部 掛川地下水・沈下; 長期
 5. 東海地域西部 (豊橋) 地下水 3成分歪・傾斜; 中期
 - 5-b. 東海地域西部 (豊橋) 3成分歪・傾斜; 中期
 6. 東海地域西部 (豊橋) 地下水 3成分歪 傾斜; 長期
 - 6-b. 東海地域西部 (豊橋) 豊橋1: 主歪解析
 - 6-c. 東海地域西部 (豊橋) 豊橋1: 主歪の時間変化
 7. 伊豆半島東部 (松原174, 大室山北, 冷川南, 伊東1, 伊東6) 地下水; 中期
 8. 伊豆半島東部 (松原174, 大室山北, 冷川南, 伊東1, 伊東6) 地下水; 長期
 9. 伊豆東海地域 (伊東6, 姫の湯, 藤枝) ラドン; 中期
 10. 伊豆東海地域 (伊東6, 姫の湯, 藤枝) ラドン; 長期


東海地域中部（榛原・草薙）中期（時間値）

（ 2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

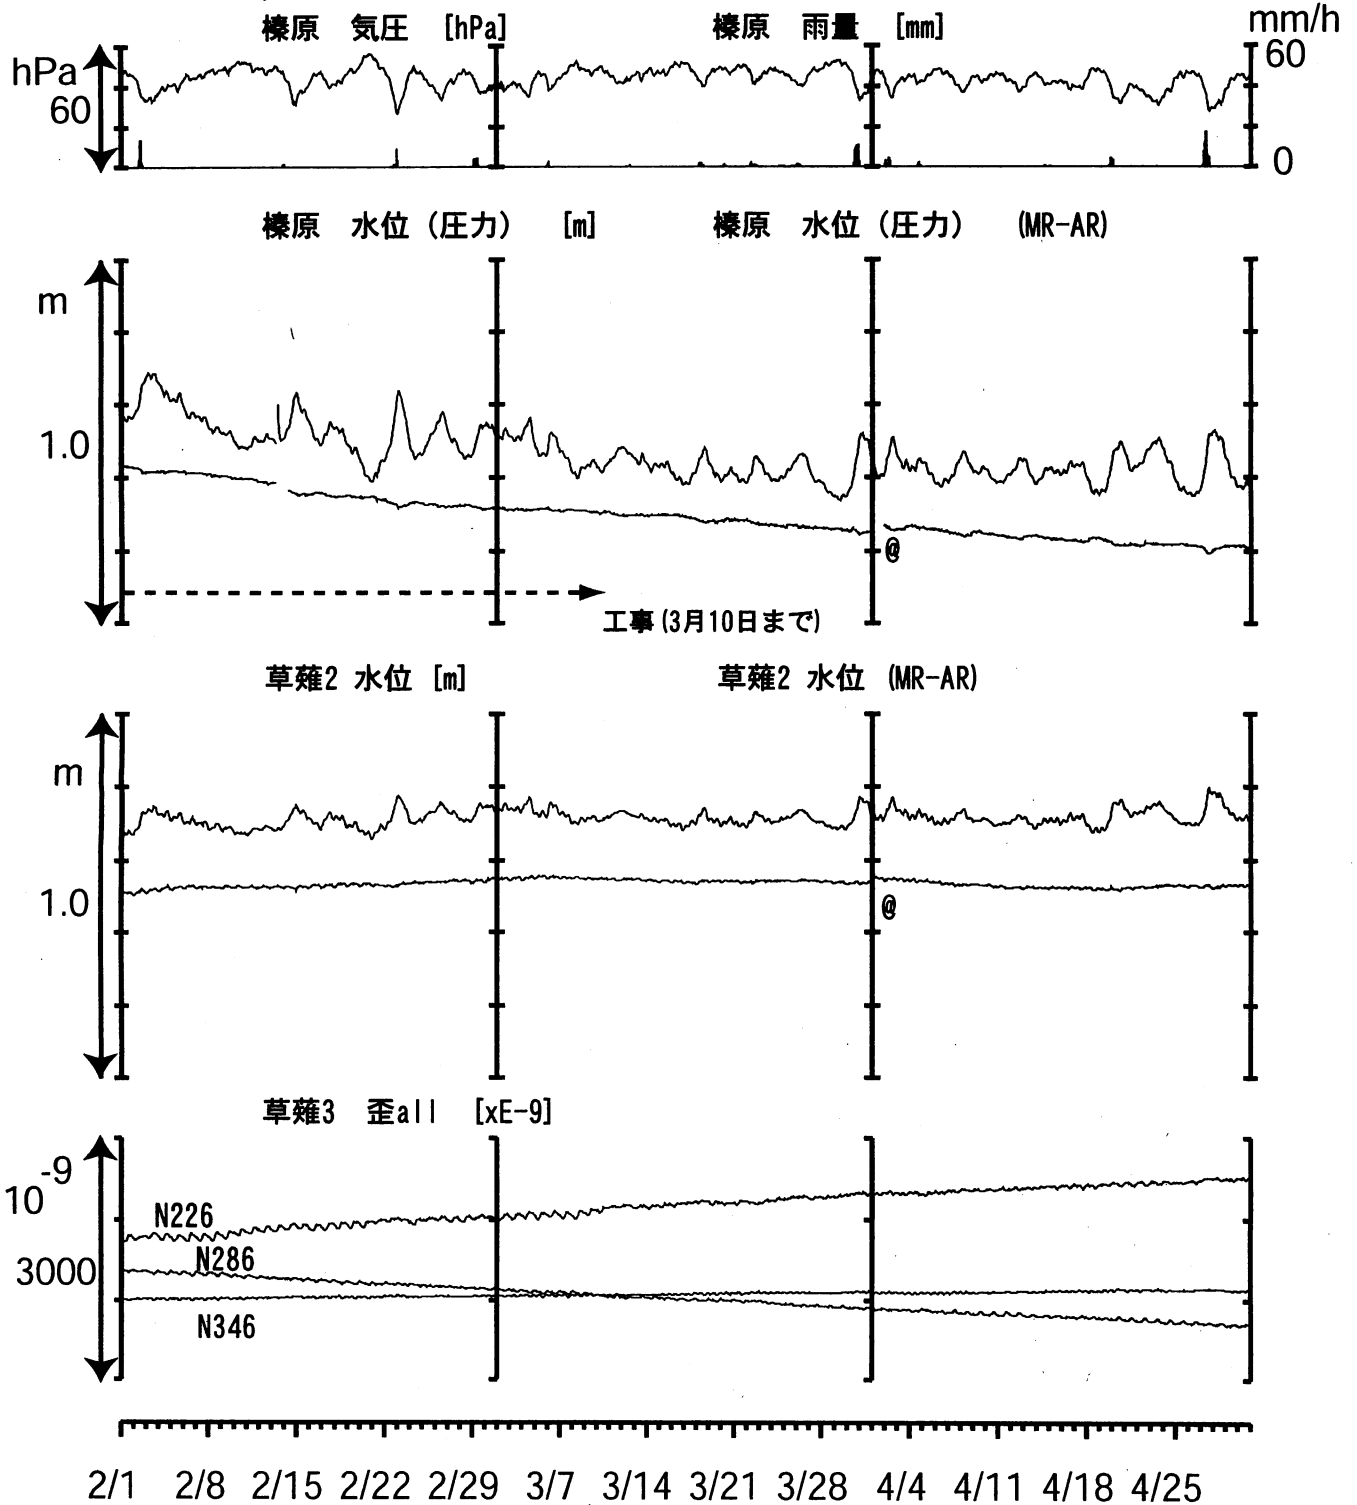


コメント：\$;保守,


@;月初めの補正值のギャップは、
解析プログラムの見かけ上のものである。
榛原の長期的な水位変化、および、
短期的な変化は空港工事に伴う
土砂の除去および盛土作業による。

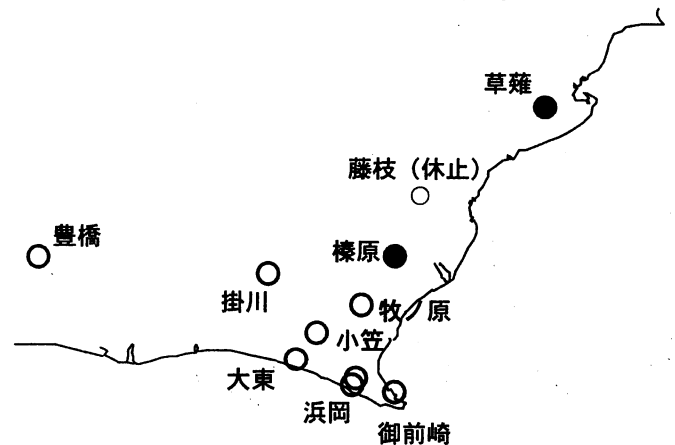

東海地域中部（草薙・歪）中期（時間値） （ 2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

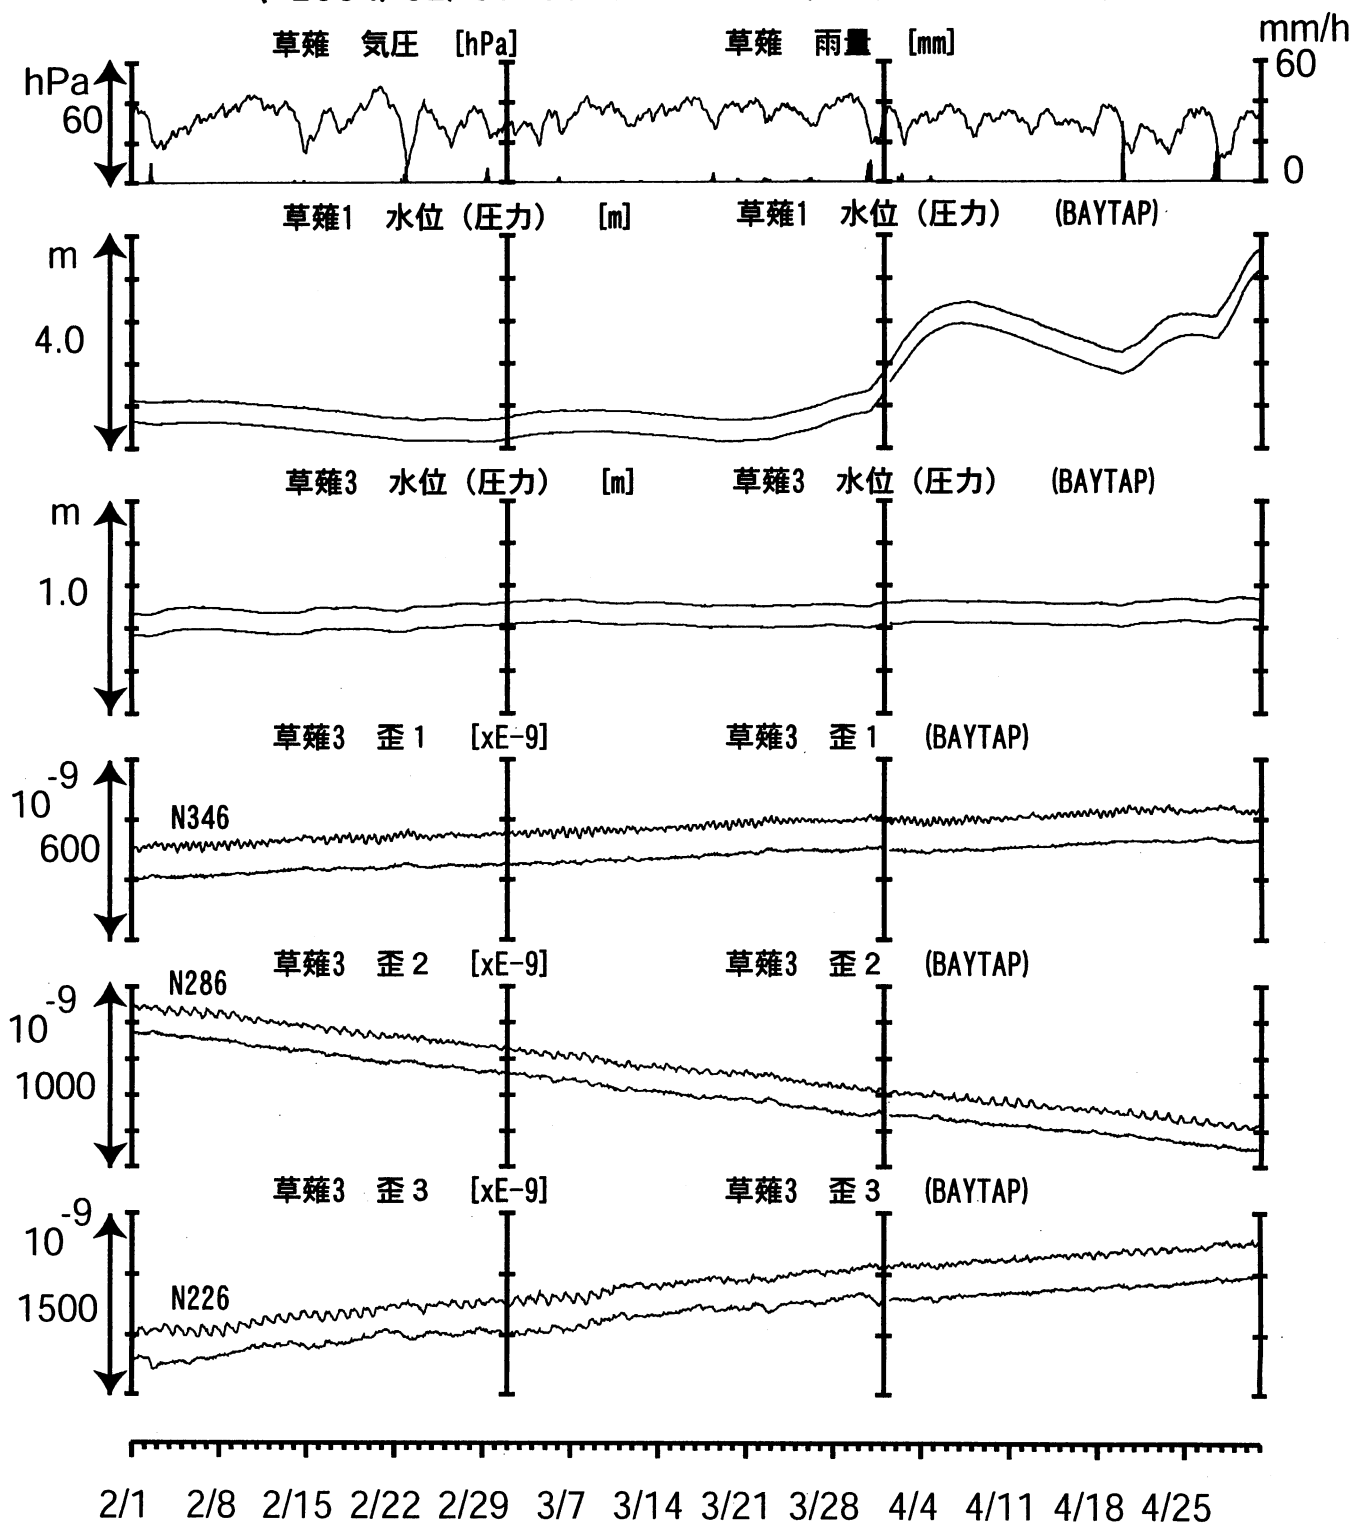


コメント：なし.

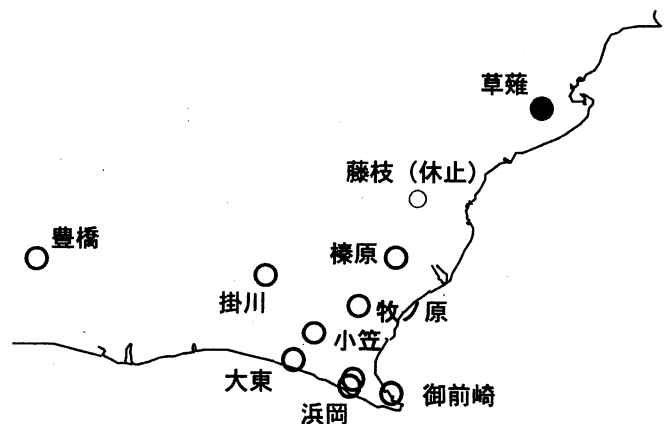


東海地域中部（榛原・草薙）長期（時間値）

(2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

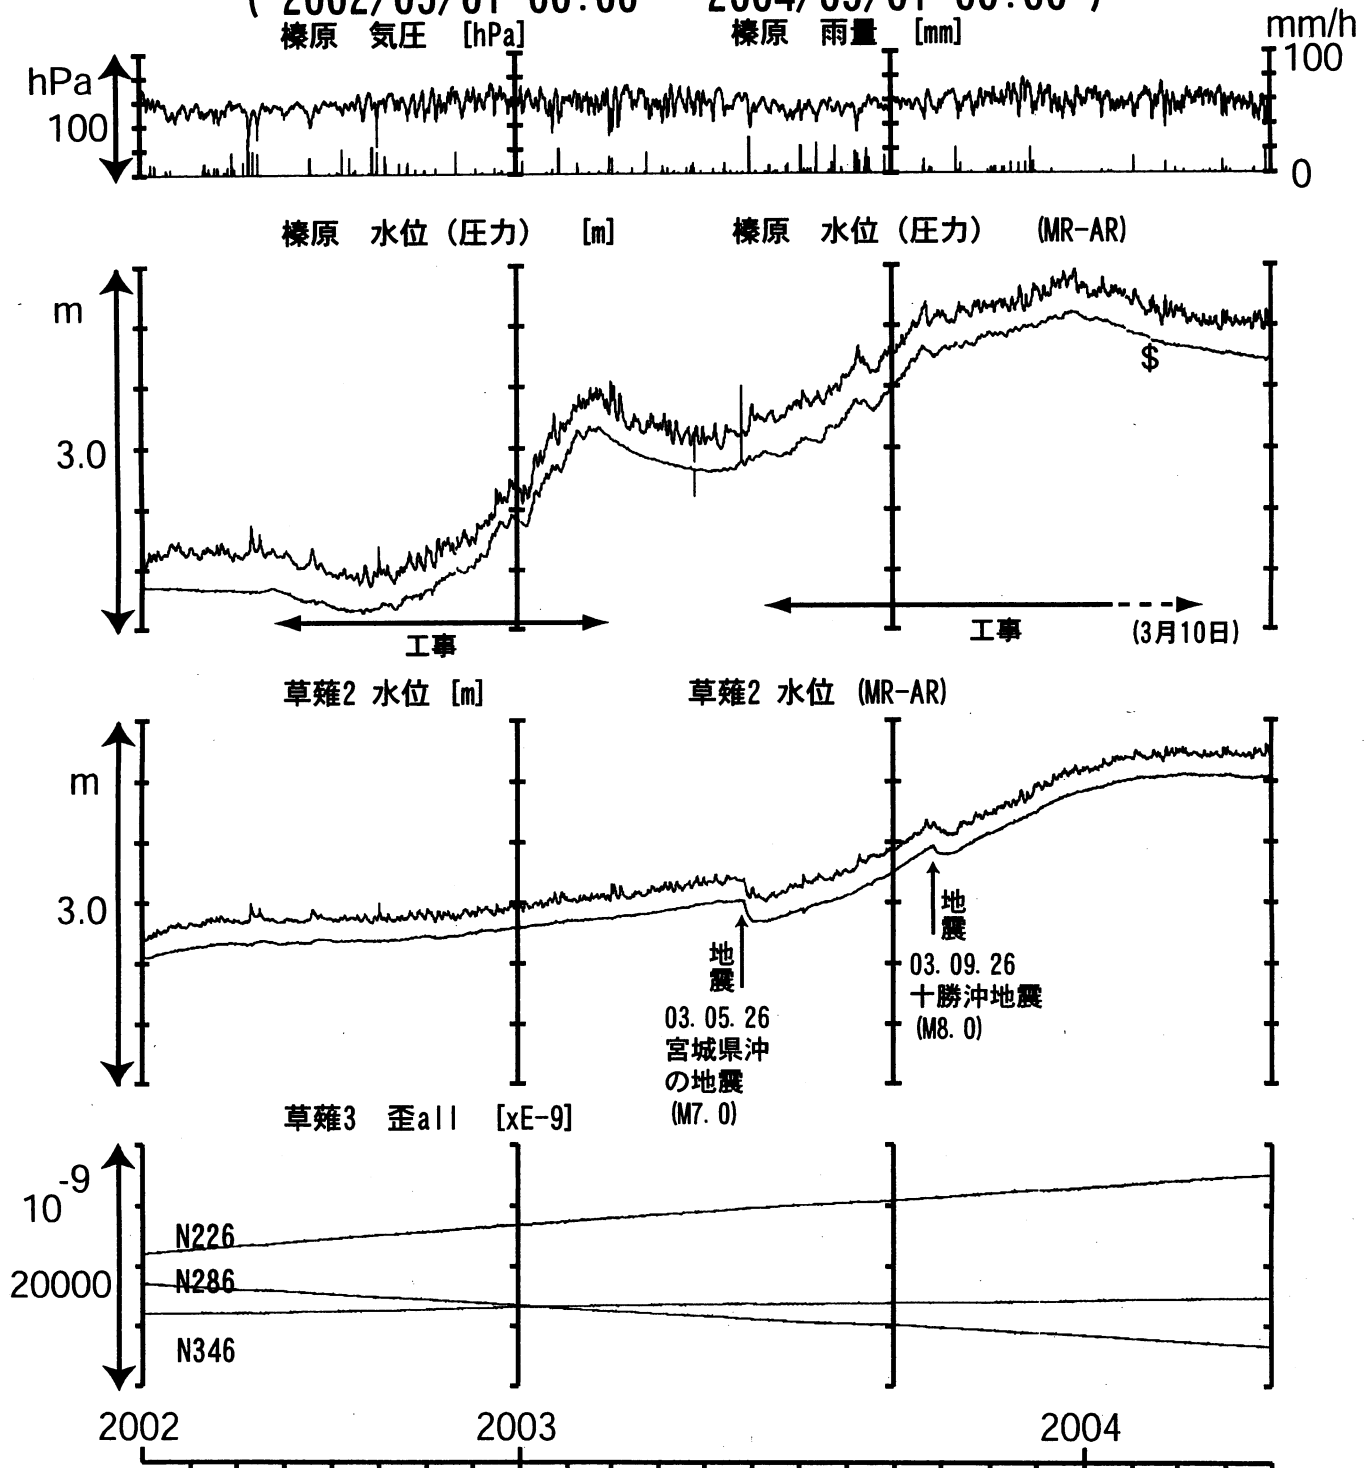


コメント：S;保守,
2002年7月以降の榛原の水位上昇・低下は,
静岡空港建設工事による盛土・土砂除去工事
(工事期間2002年7月～2003年2月, 2003年5月～2004年3月)
の影響による。
各工事期間終了後は, 水位は徐々に
低下している。

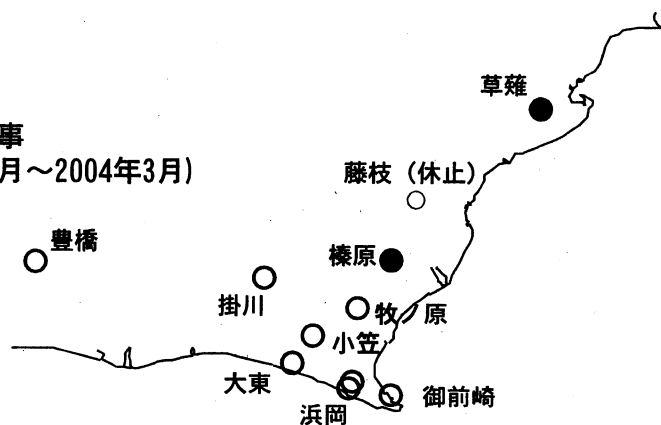


草薙長期：主歪解析

(2001/04/10 00:00 - 2004/05/01 00:00)

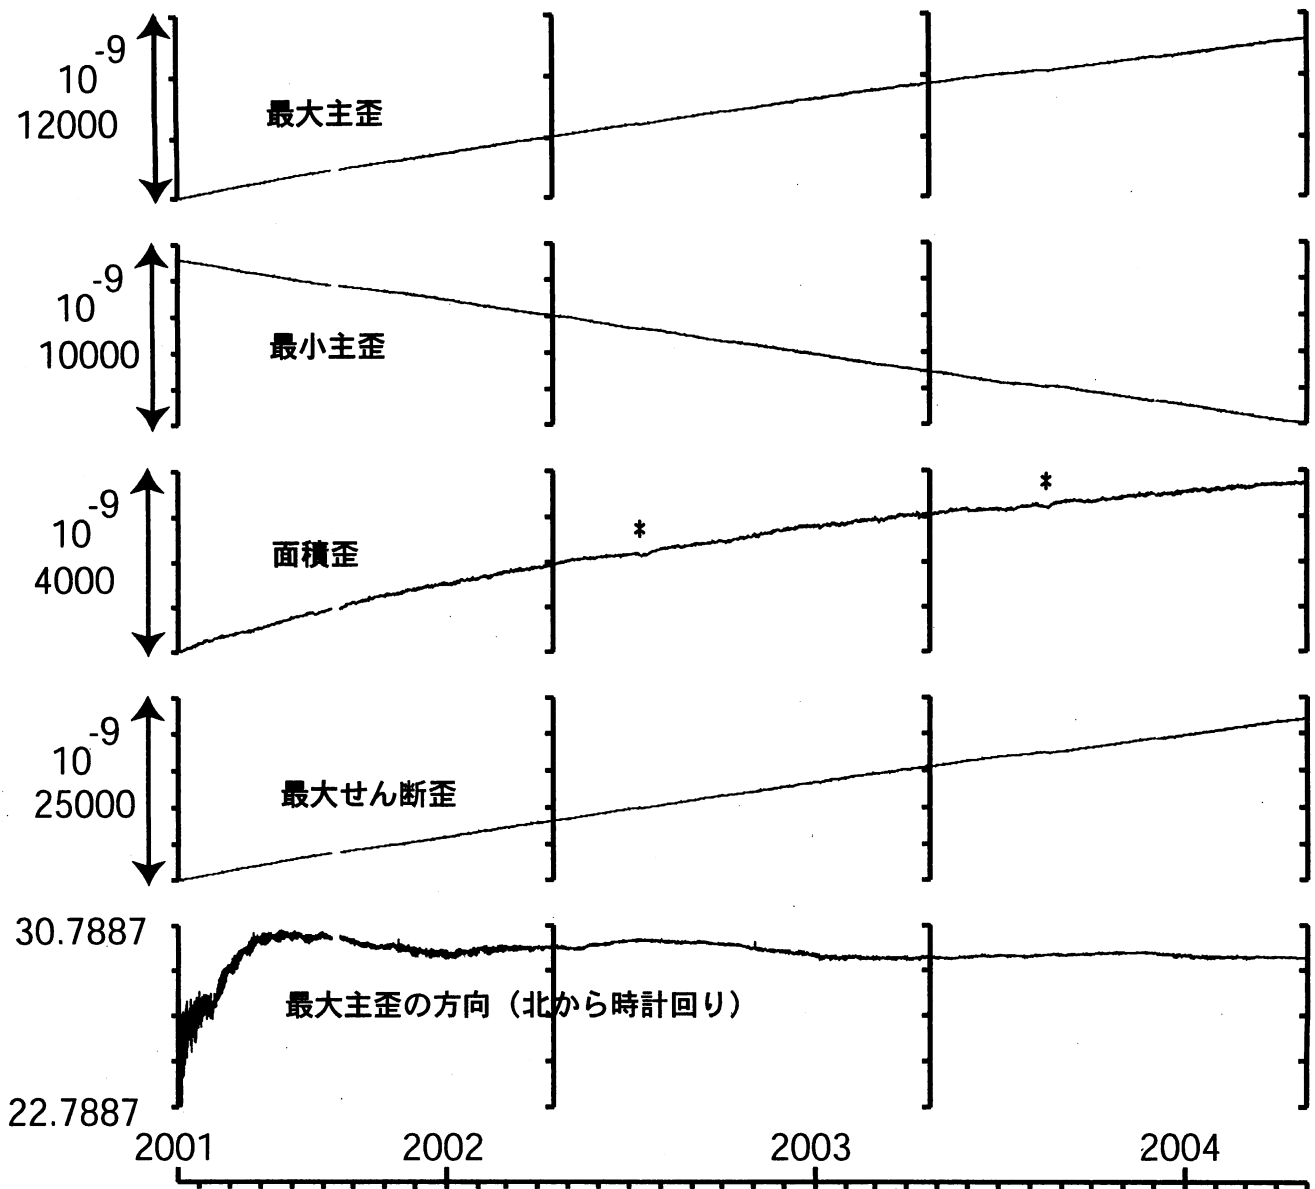


コメント：主歪解析の起点は2001年4月5日

*草薙1（浅井戸）からあふれた水が入り込んだため、草薙3の水位が大幅に上昇した。その結果、歪3成分が縮んだための変化。

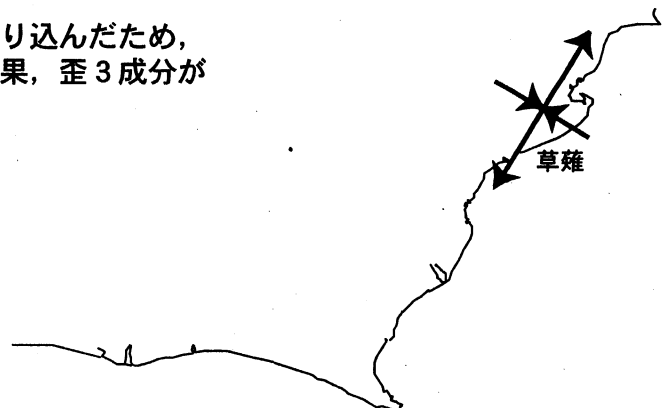


東海地域南部 地下水観測結果 中期 (時間値)

(2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

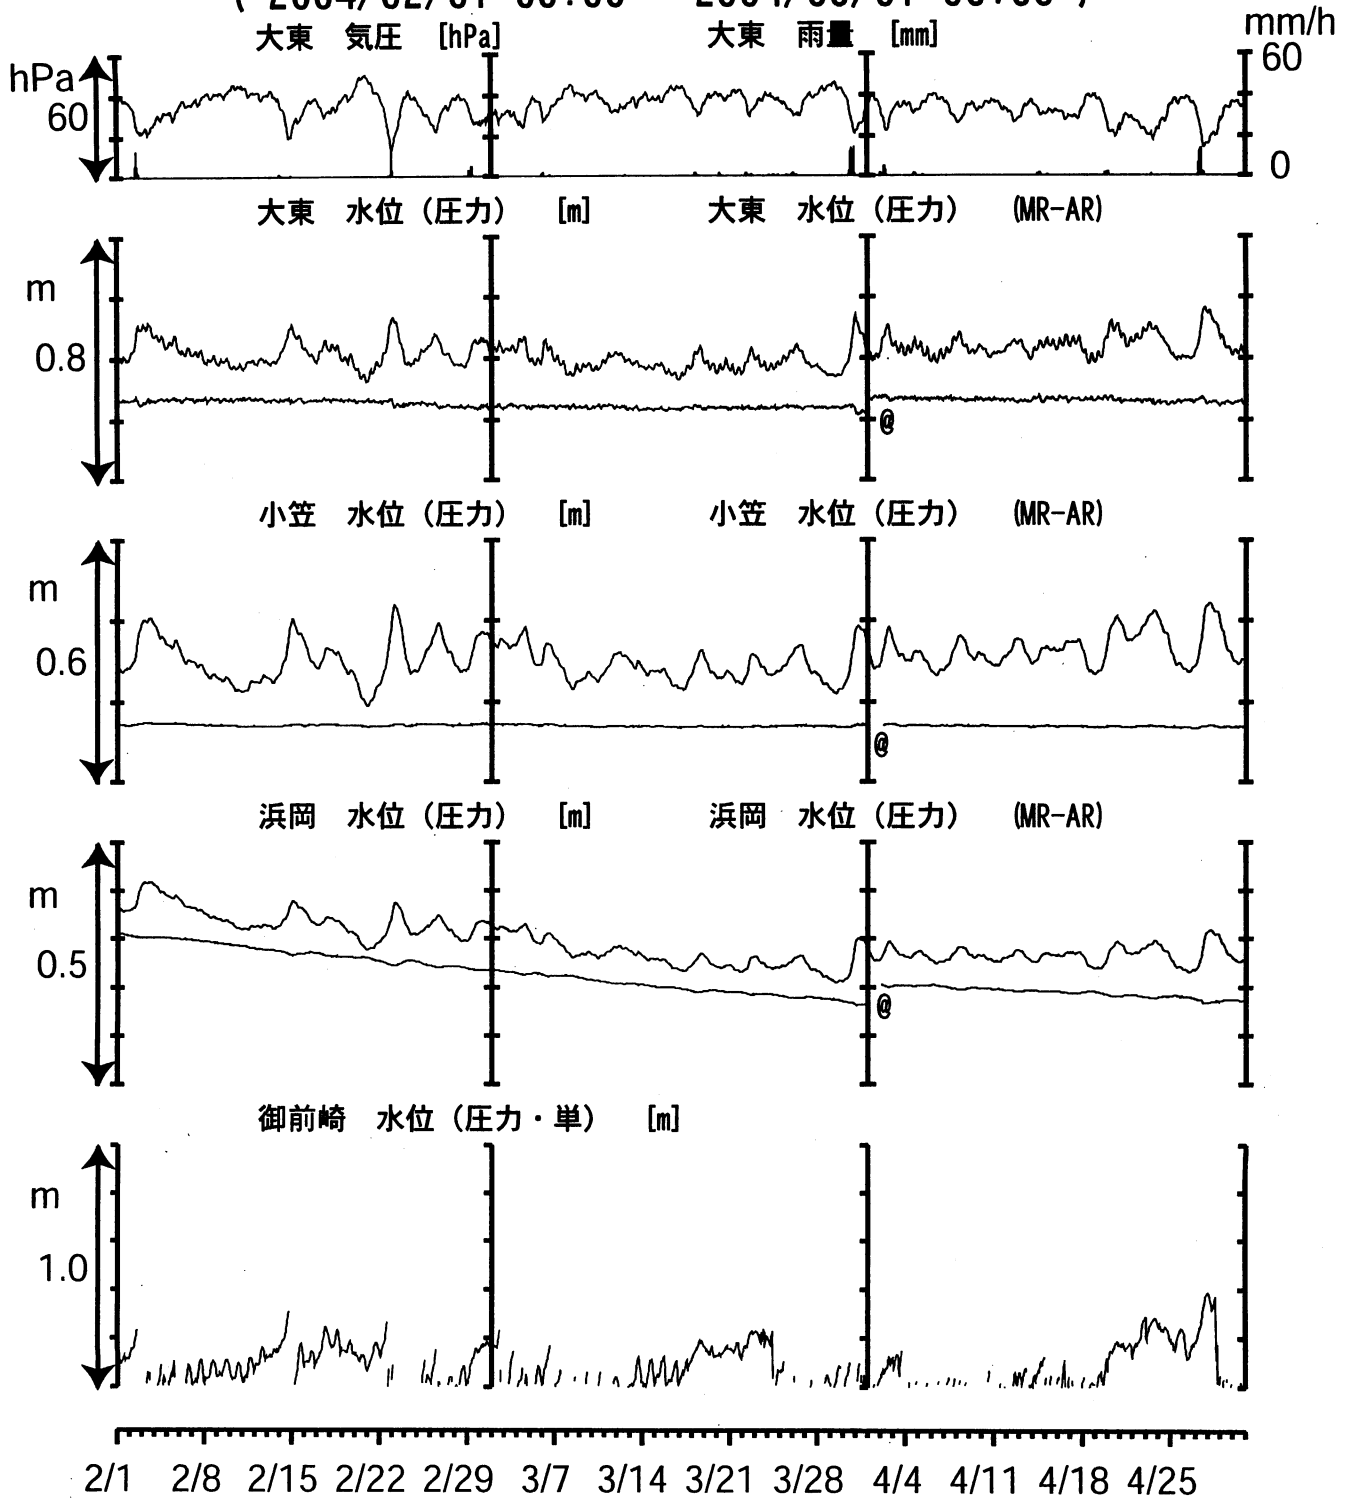


コメント:

②: 月初めの補正值のギャップは、
解析プログラムの見かけ上のものである。
御前崎の水位異常は、配管からの
圧力漏れによるもので
現在は、実質的に欠測状態にある。
根本的な修理が必要で、
現在準備中である。

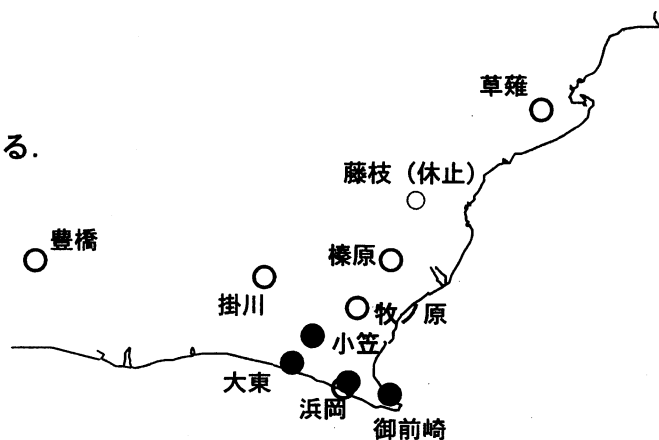

東海地域南部 地下水観測結果 長期（時間値）

（ 2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

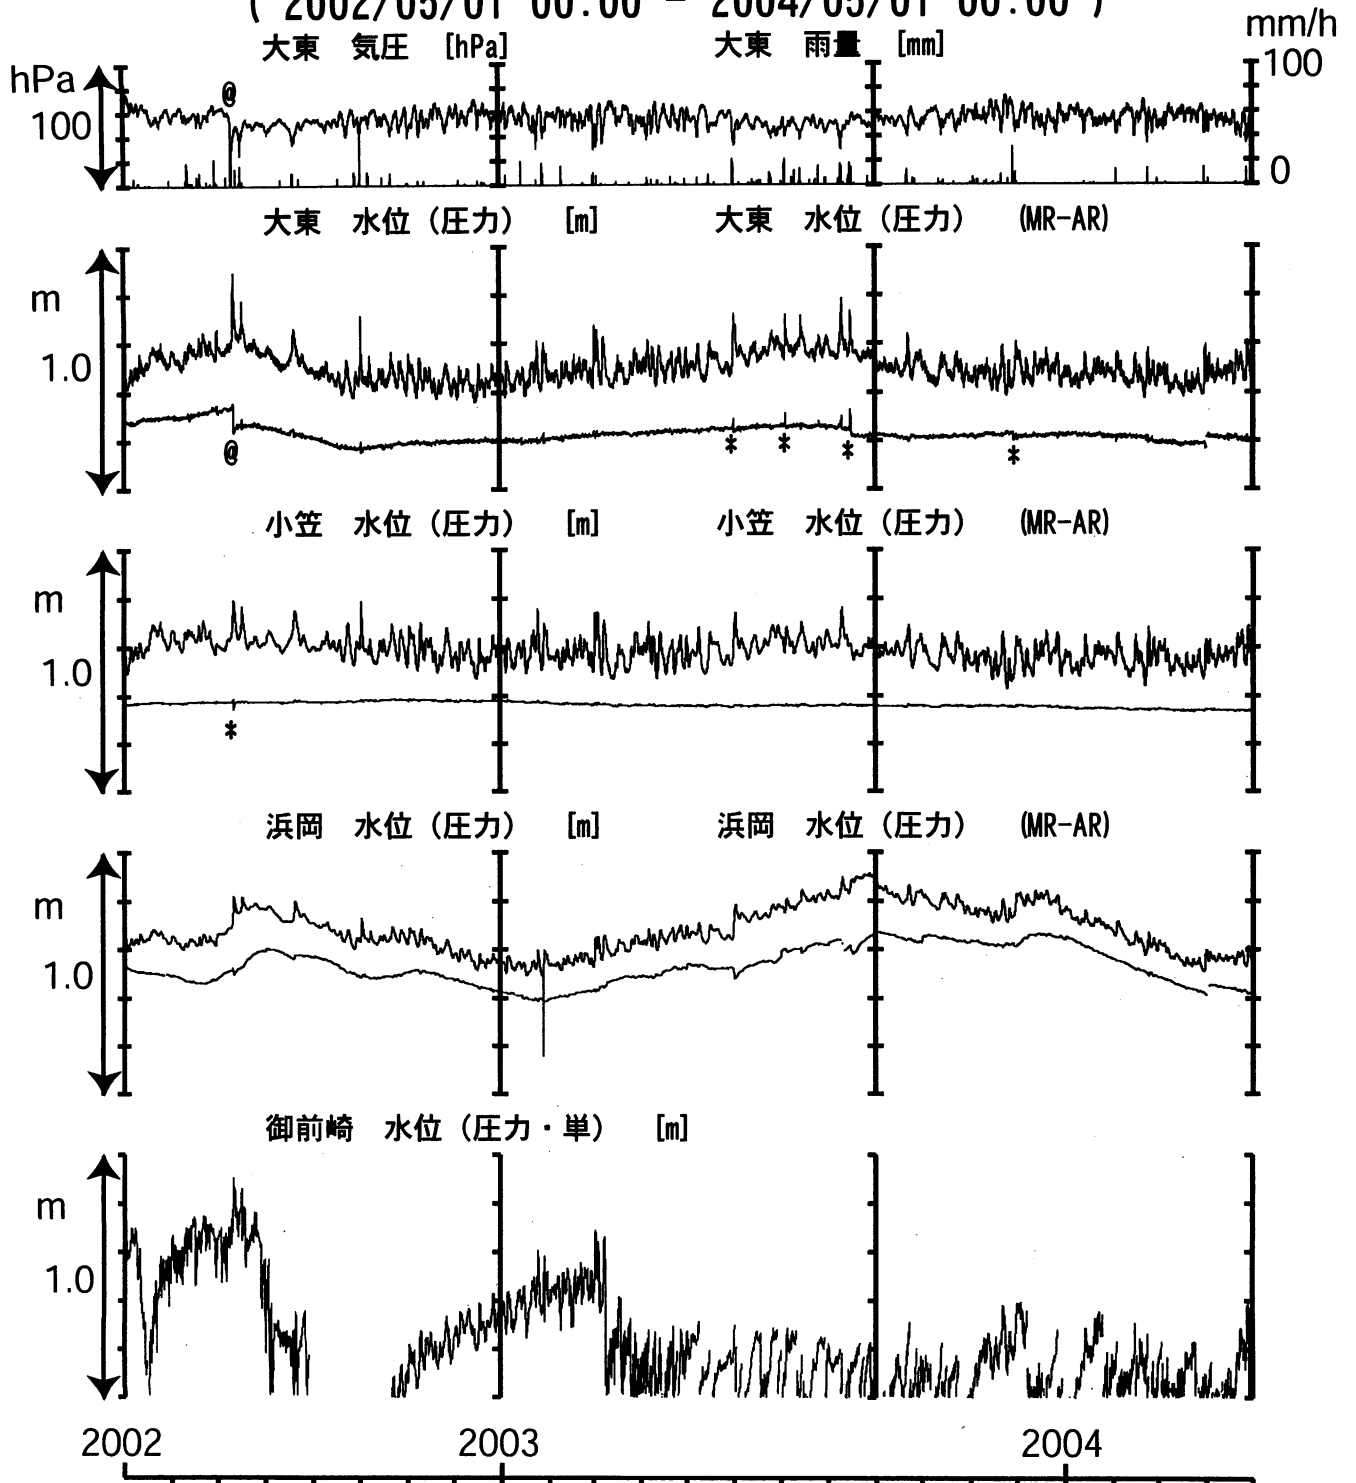

コメント：

*;雨量補正不十分.

@;気圧計レンジ変更による見かけ上の変化


2002年5月初めからの御前崎の水位異常は,

配管からの圧力漏れによるもので

現在は, 実質的に欠測状態にある.



根本的な修理が必要で,

現在準備中である.

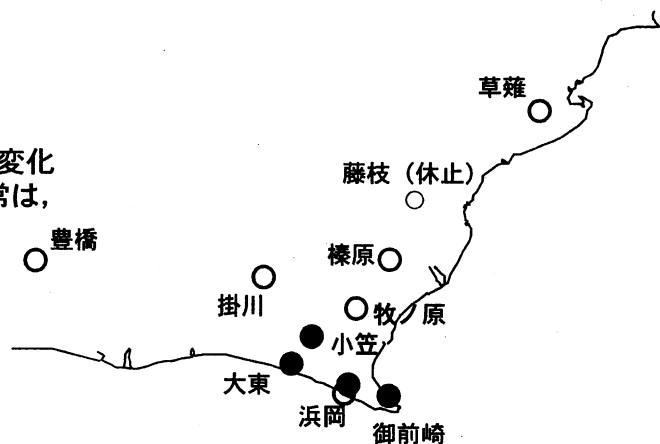


浜岡沈下・水位（時間値）

(2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

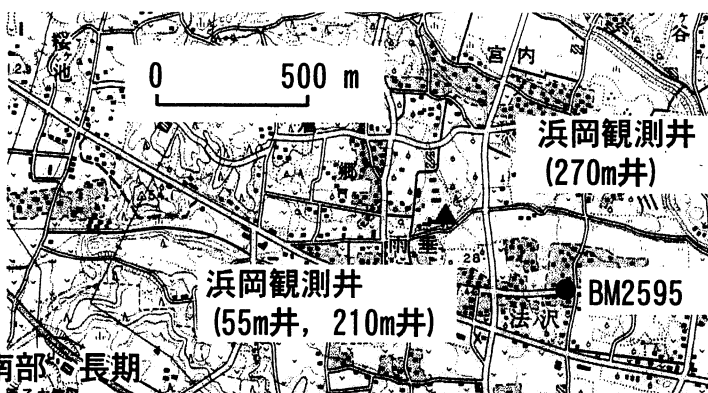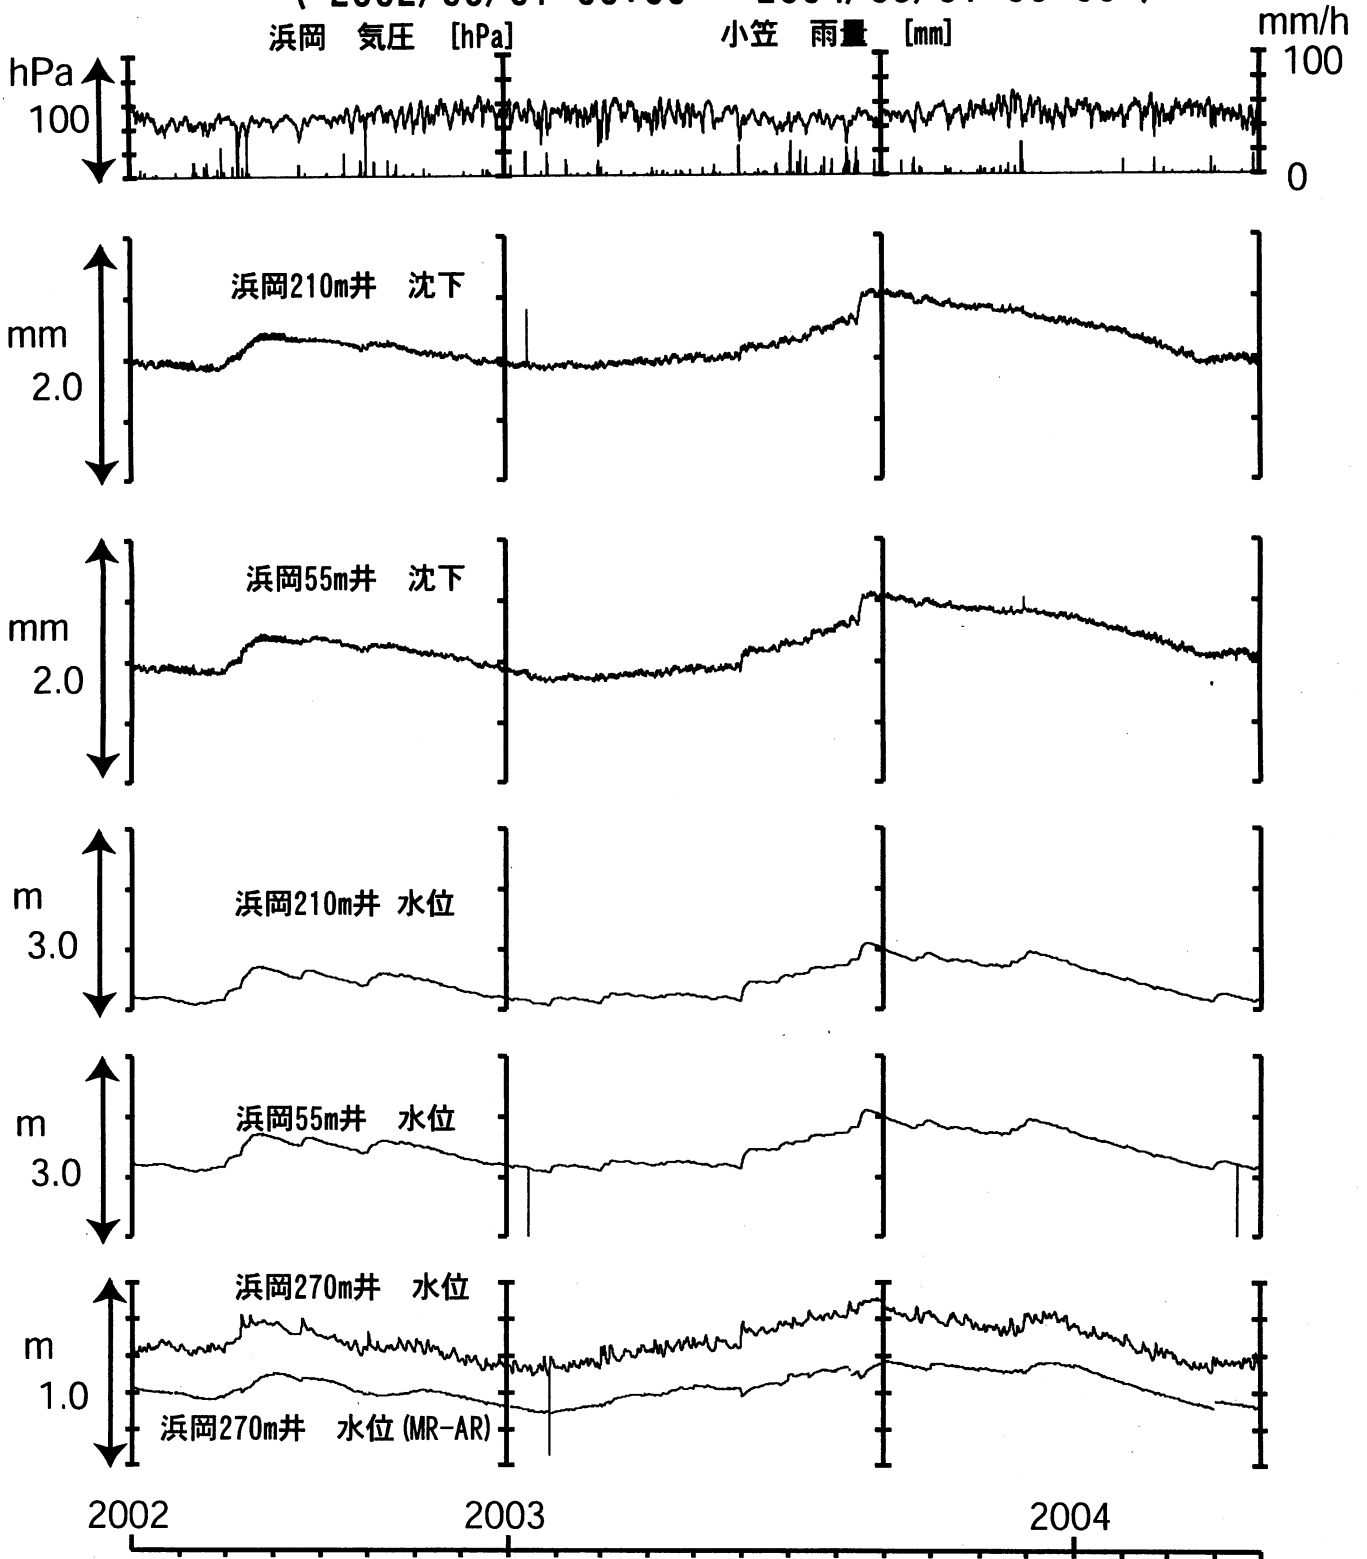

掛川沈下・水位（時間値）


（ 2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

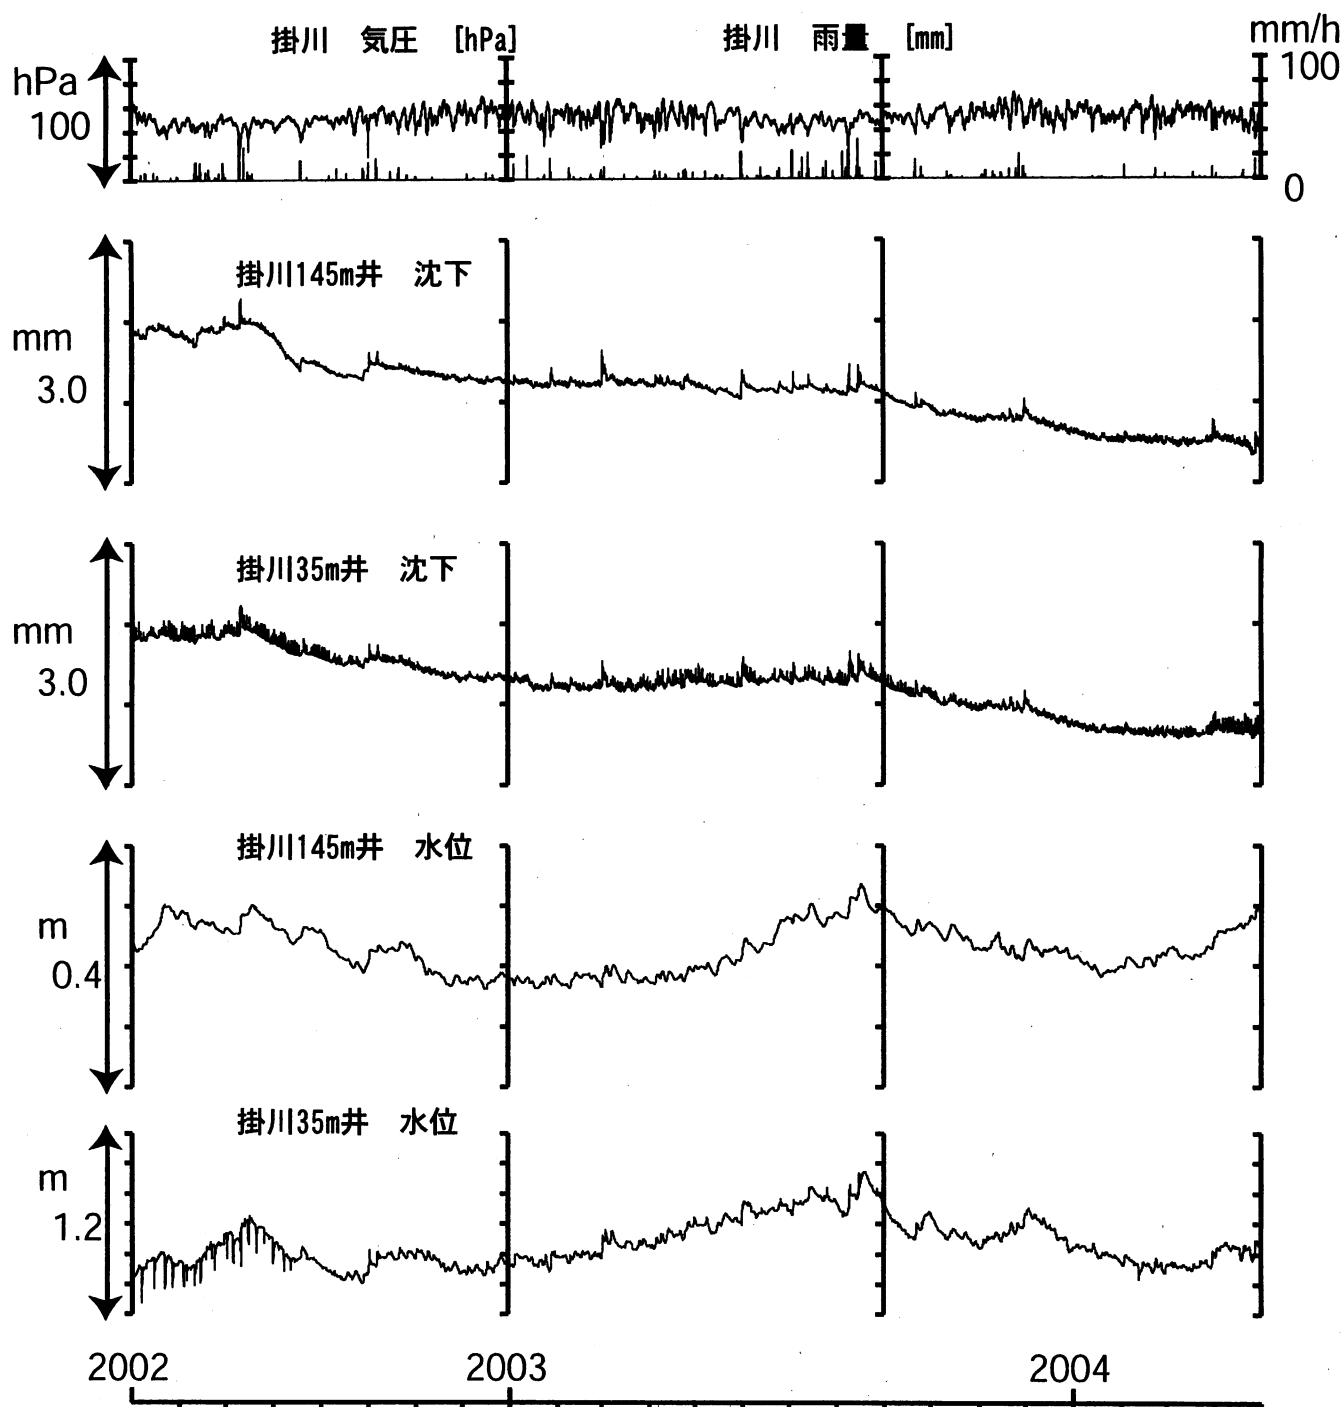

0 500 m




東海地域西部（豊橋）中期（時間値） （ 2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

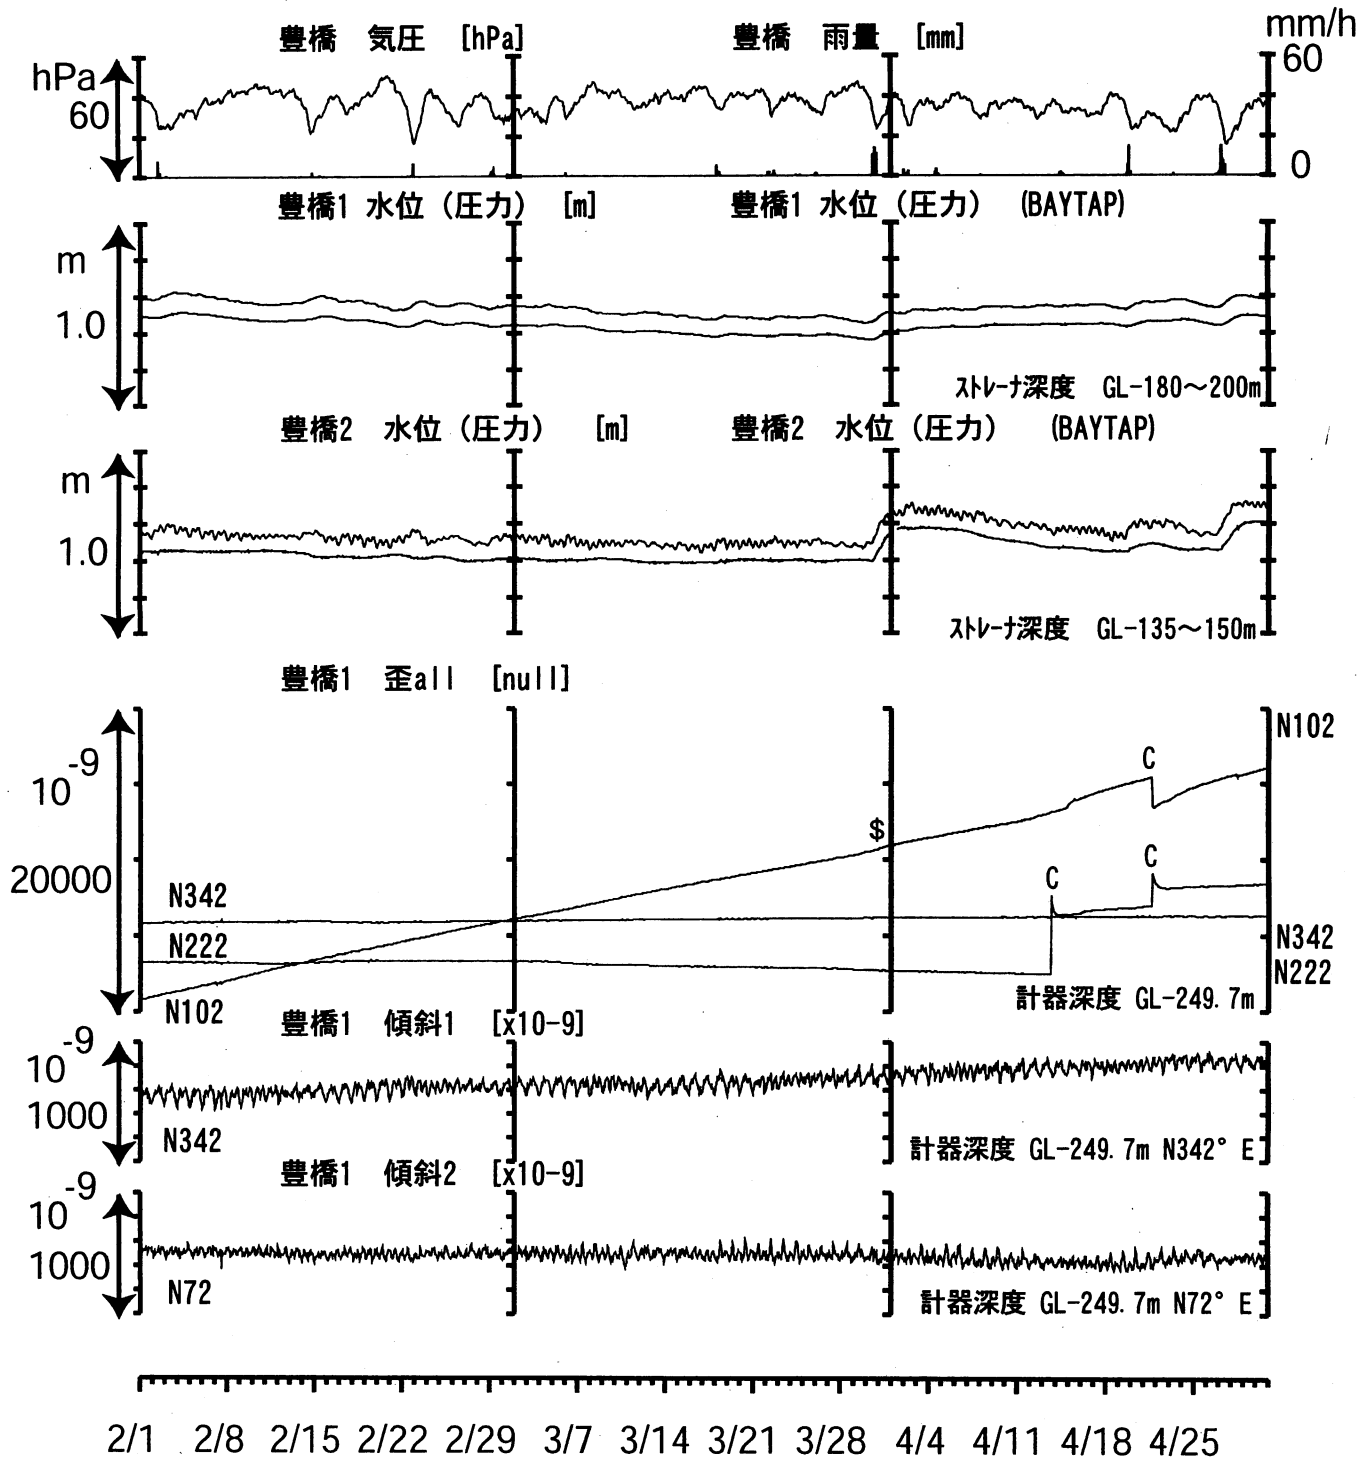


コメント：？；原因不明，\$；保守

C: トンネル工事が原因と考えられるN102方向の急激な伸びで
歪計近傍で微小破壊が生じることによる変化と推定できるもの
(主歪解析結果と逆センスのステップ状変化にみえるもの)。

2002年6月末から観測点から西に約200M離れた
場所でトンネル工事が継続中である。

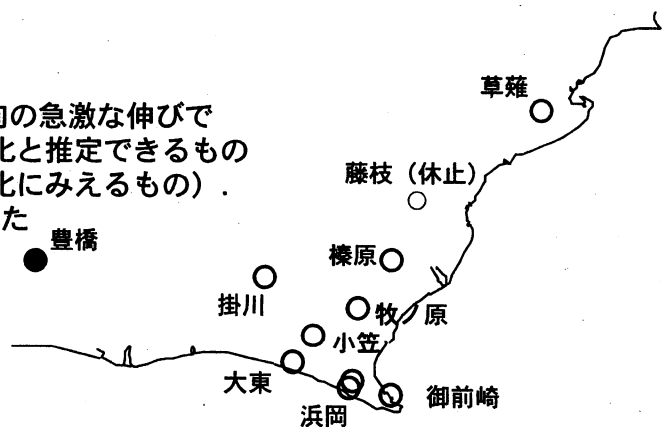


東海地域西部（豊橋・歪）中期（時間値） （2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00）

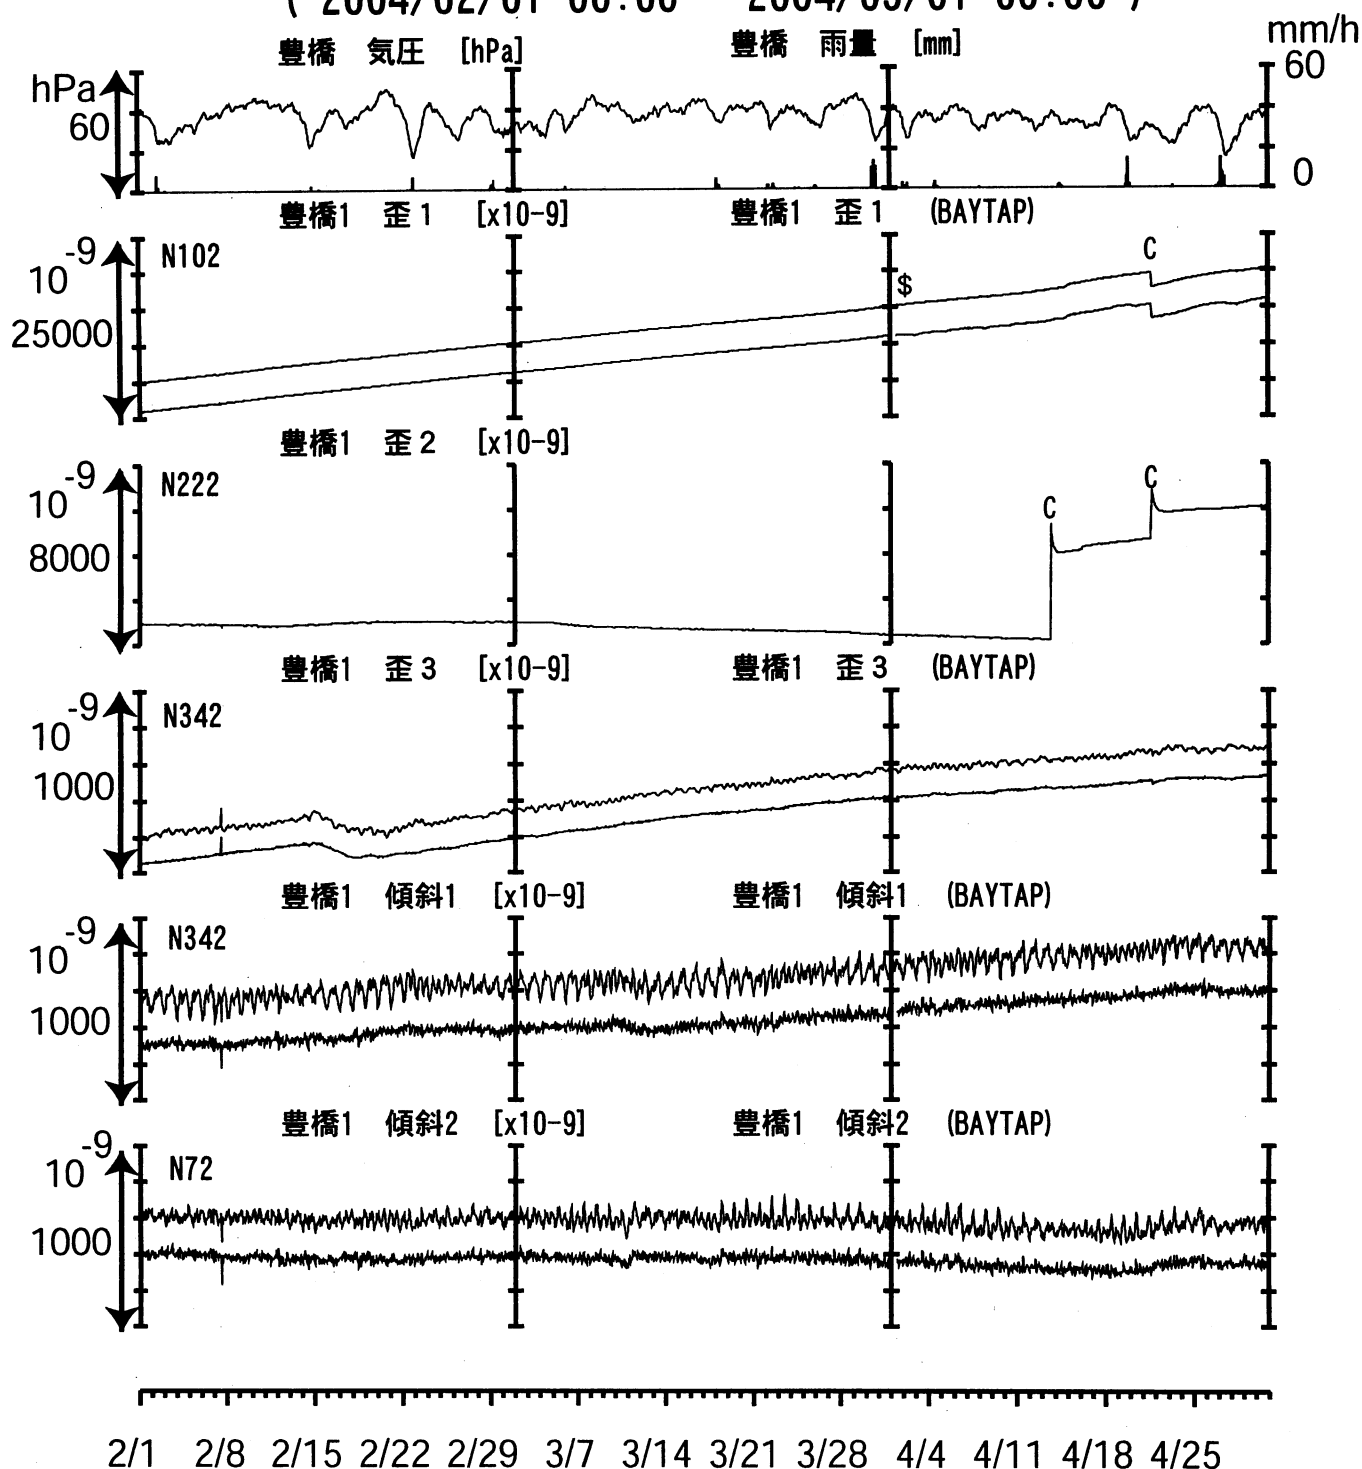


コメント：？；原因不明。\$；保守

C:トンネル工事が原因と考えられるN102方向の急激な伸びで歪計近傍で微小破壊が生じることによる変化と推定できるもの（主歪解析結果と逆センスのステップ状変化にみえるもの）。
2002年6月末から観測点から西に約200M離れた場所でトンネル工事が継続中である。

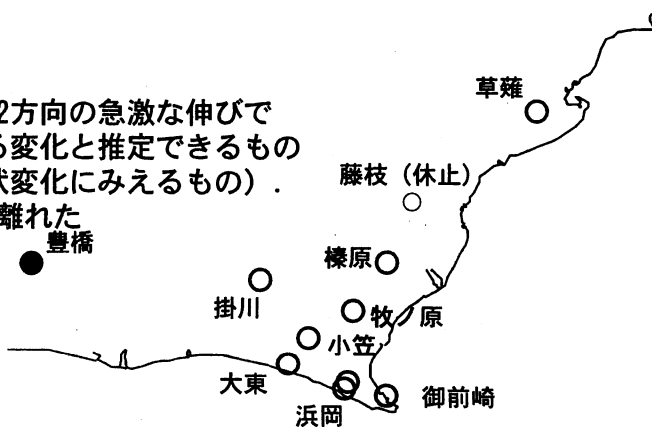

東海地域西部（豊橋）長期（時間値） （ 2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00 ）

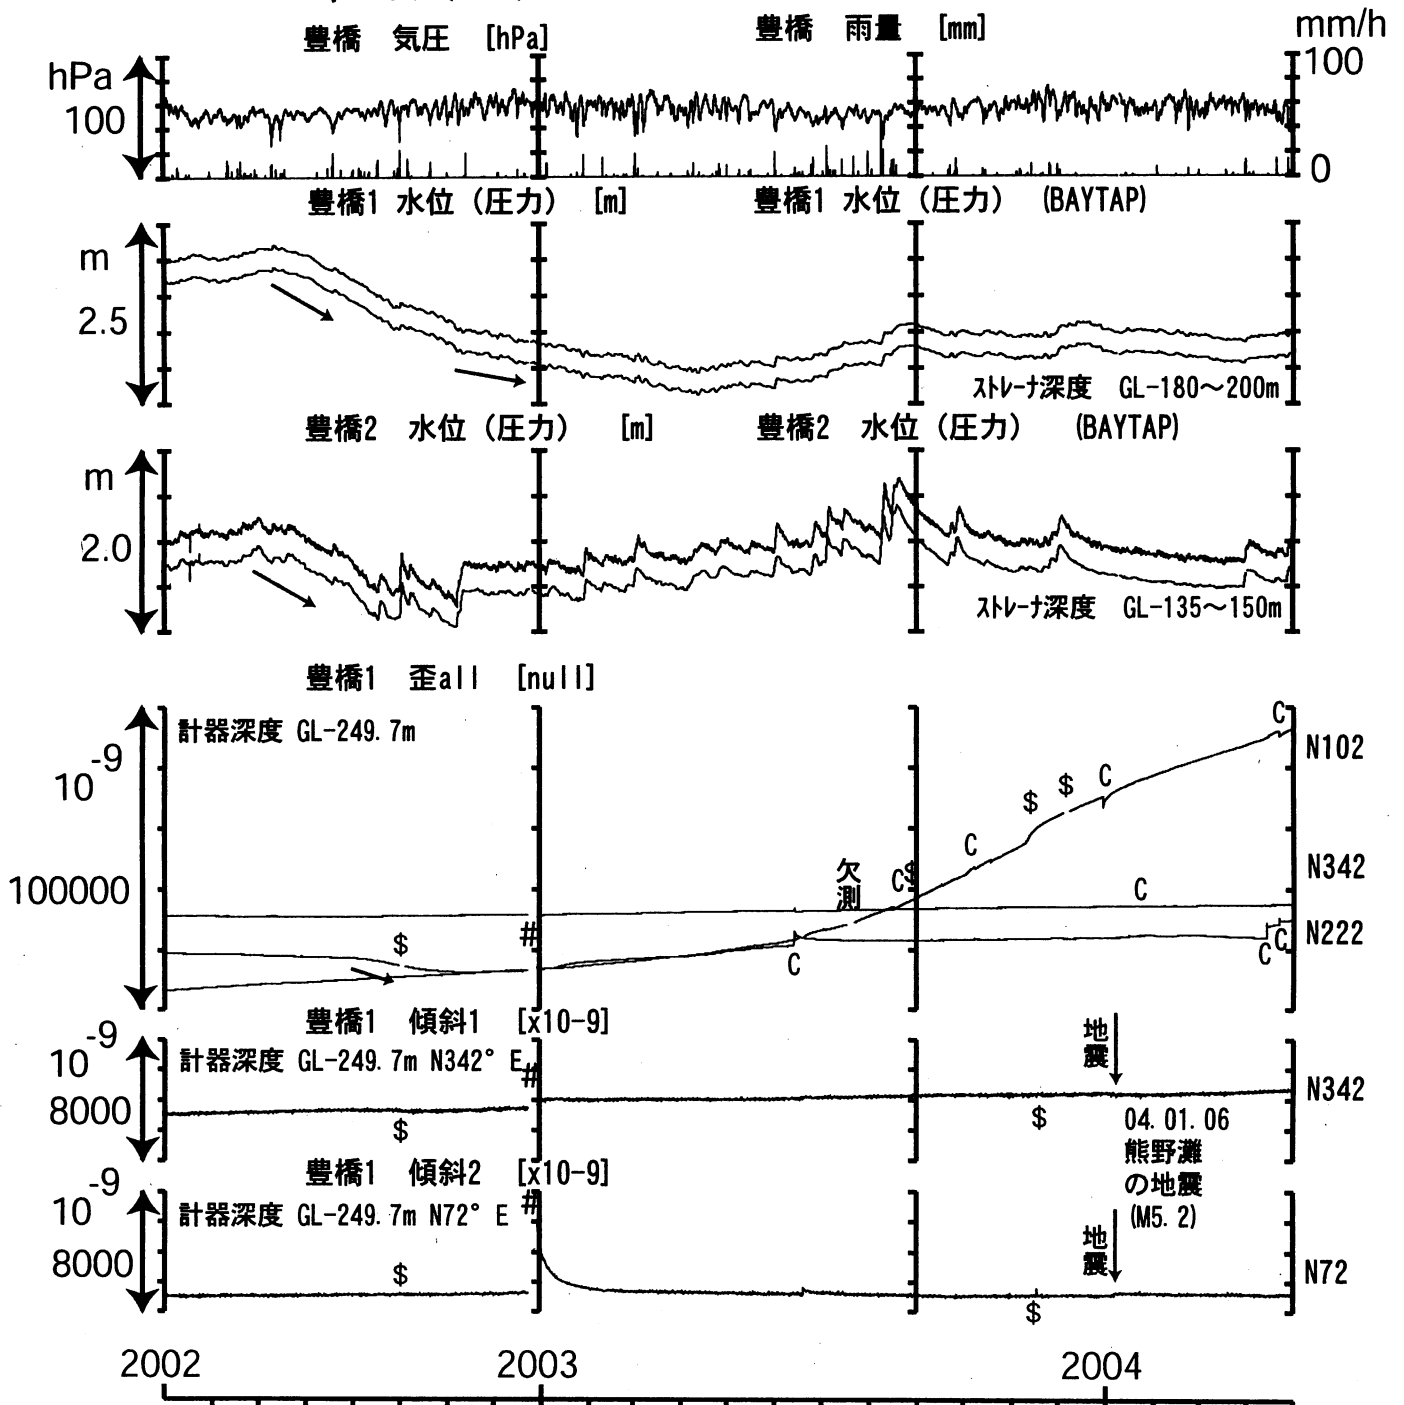

コメント：#;充電器故障によるバッテリー消耗.

\$;保守. ?;原因不明.

C:トンネル工事が原因と考えられるN102方向の急激な伸びで歪計近傍で微小破壊が生じることによる変化と推定できるもの（主歪解析結果と逆センスのステップ状変化にみえるもの）.


2002年7月~2003年4月に豊橋1の水位が低下した.

2002年7月~11月に豊橋2の水位が低下した,

歪2 (N222) が2002年9月初めから減少していたが, 2002年11月後半から上昇している.


歪1 (N102) の上昇が, 2003年4月頃から加速している.

以上, 2002年6月末からのトンネル工事の影響と思われる.

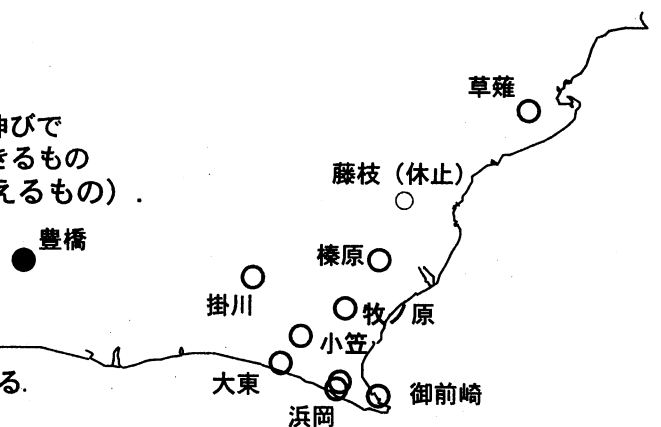


豊橋1:主歪解析

(1998/09/01 00:00 - 2004/04/22 05:00)

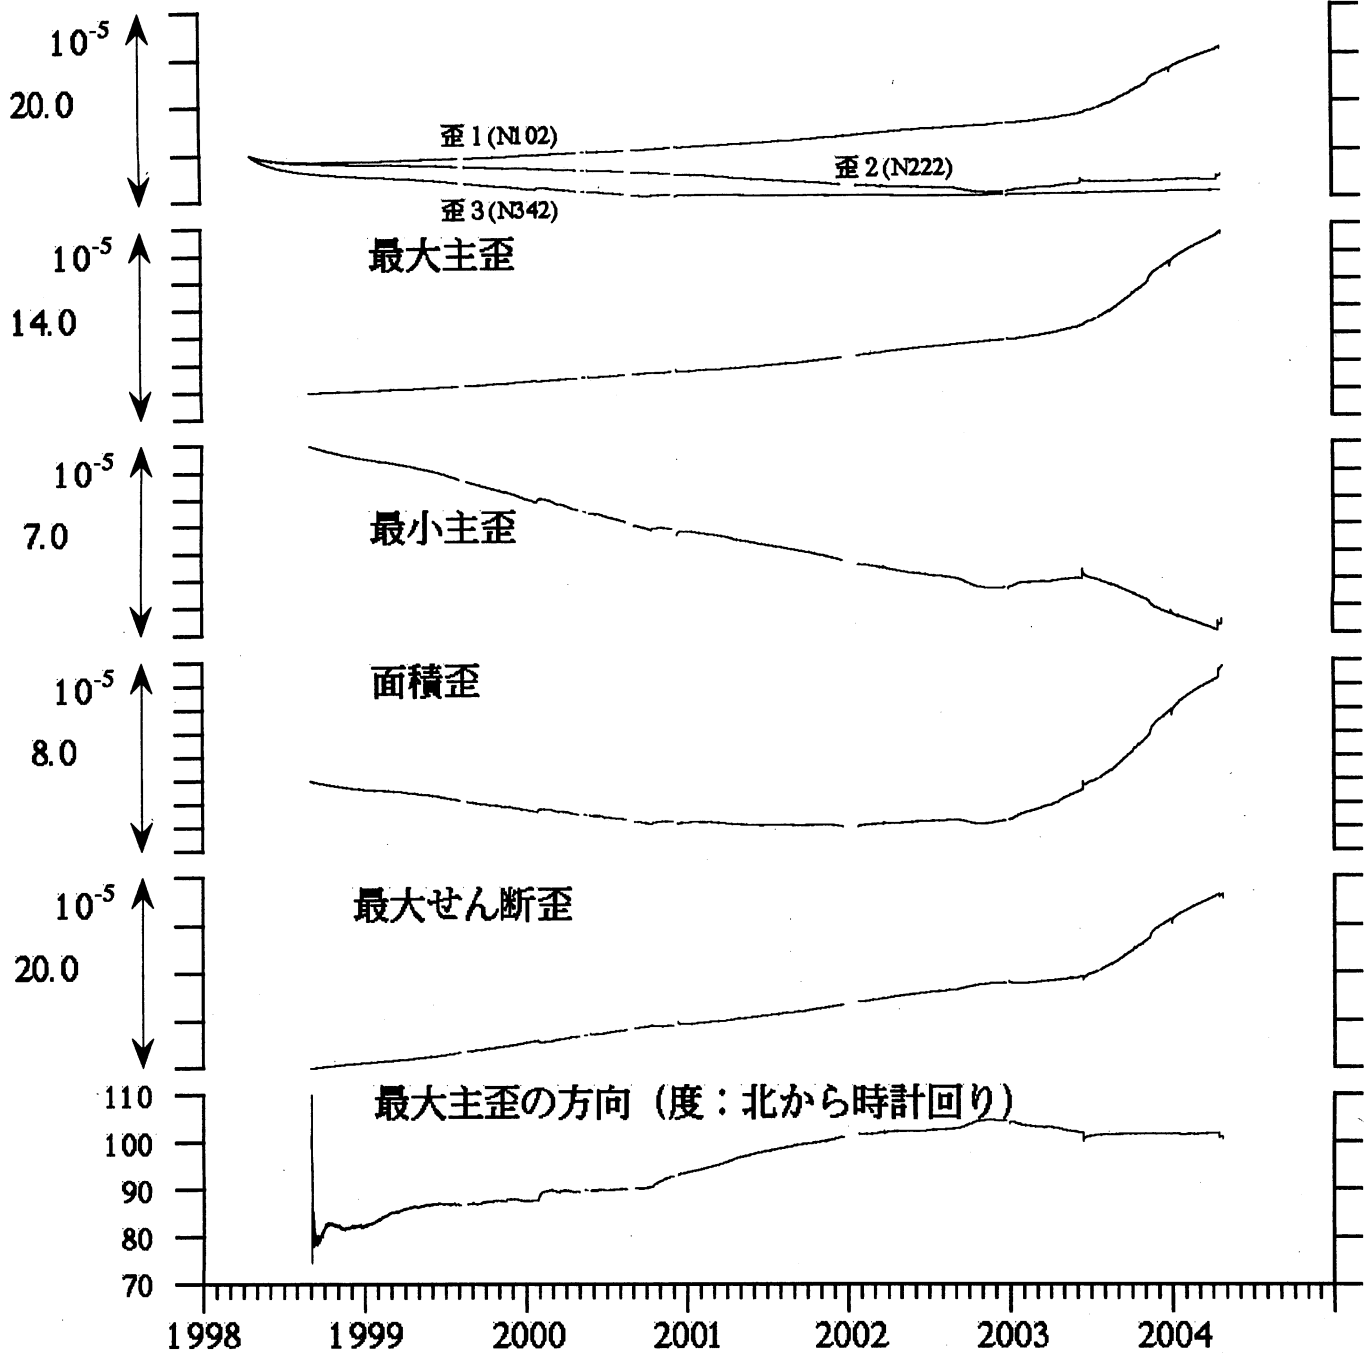


コメント：主歪解析の起点は1998年9月1日

主に、2002年9月初めからの歪 2 (N222) の変化と
2003年4月頃からの歪 1 (N102) の上昇加速とにより、
解析結果に影響が出ている。

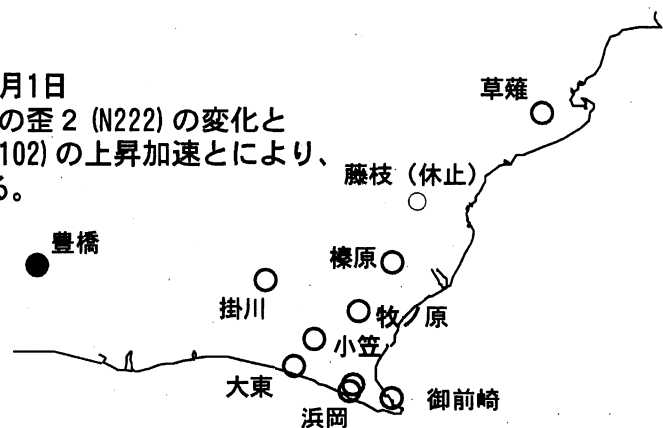


豊橋1:主歪の時間変化

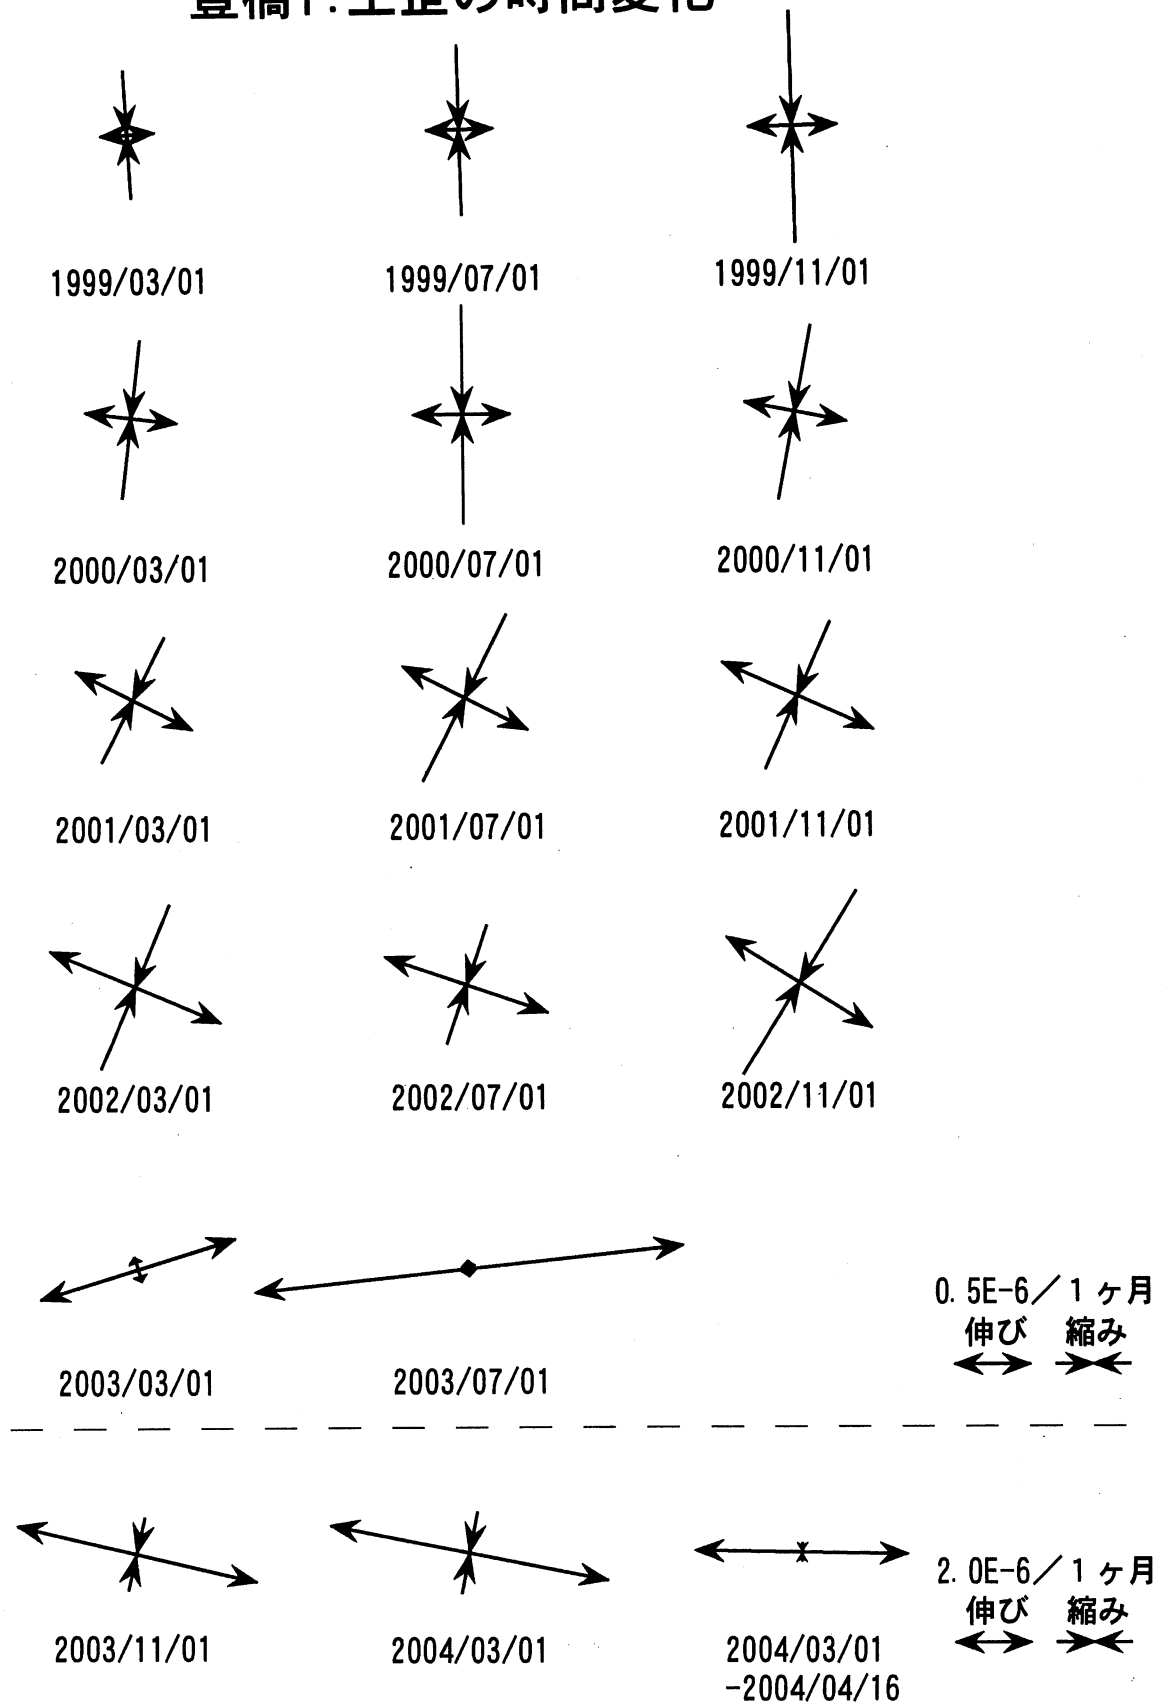

コメント：最新の分を除いて、各々4ヶ月前を起点として主歪解析を行った。
主に、2002年9月初めからの歪2 (N222) の変化と
2003年4月頃からの歪1 (N102) の上昇加速とにより、
解析結果に影響が出ている。

伊豆半島東部 地下水位・自噴量 中期 (時間値)

(2004/02/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

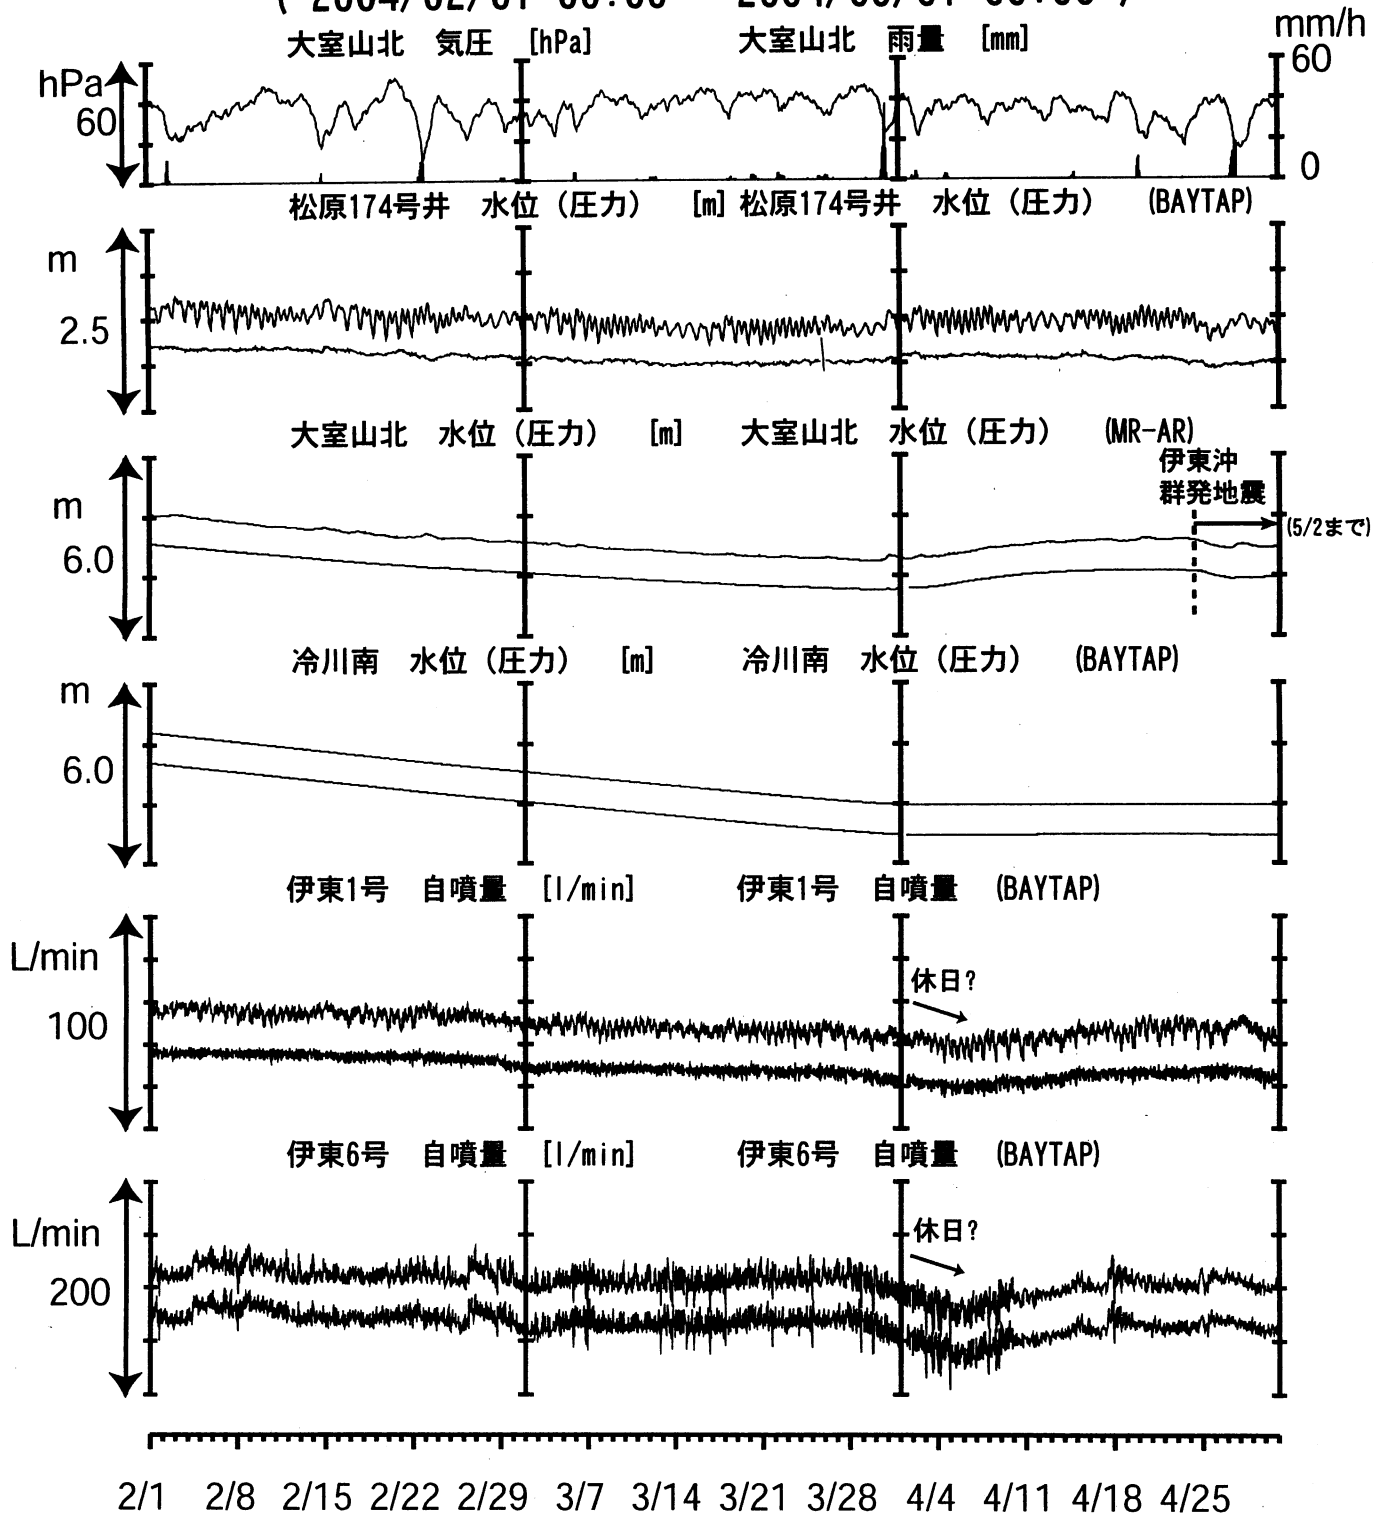


コメント :

松原174号井は静岡県による観測。


伊東6のばらつきは配管の問題によると思われる。

伊東1・6は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量が増加するため、自噴量が減少する。

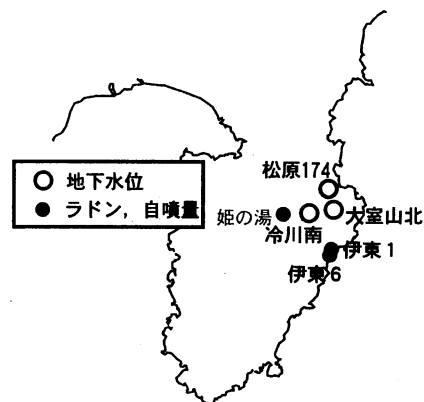

伊豆半島東部 地下水位・自噴量 中期 (時間値)

(2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

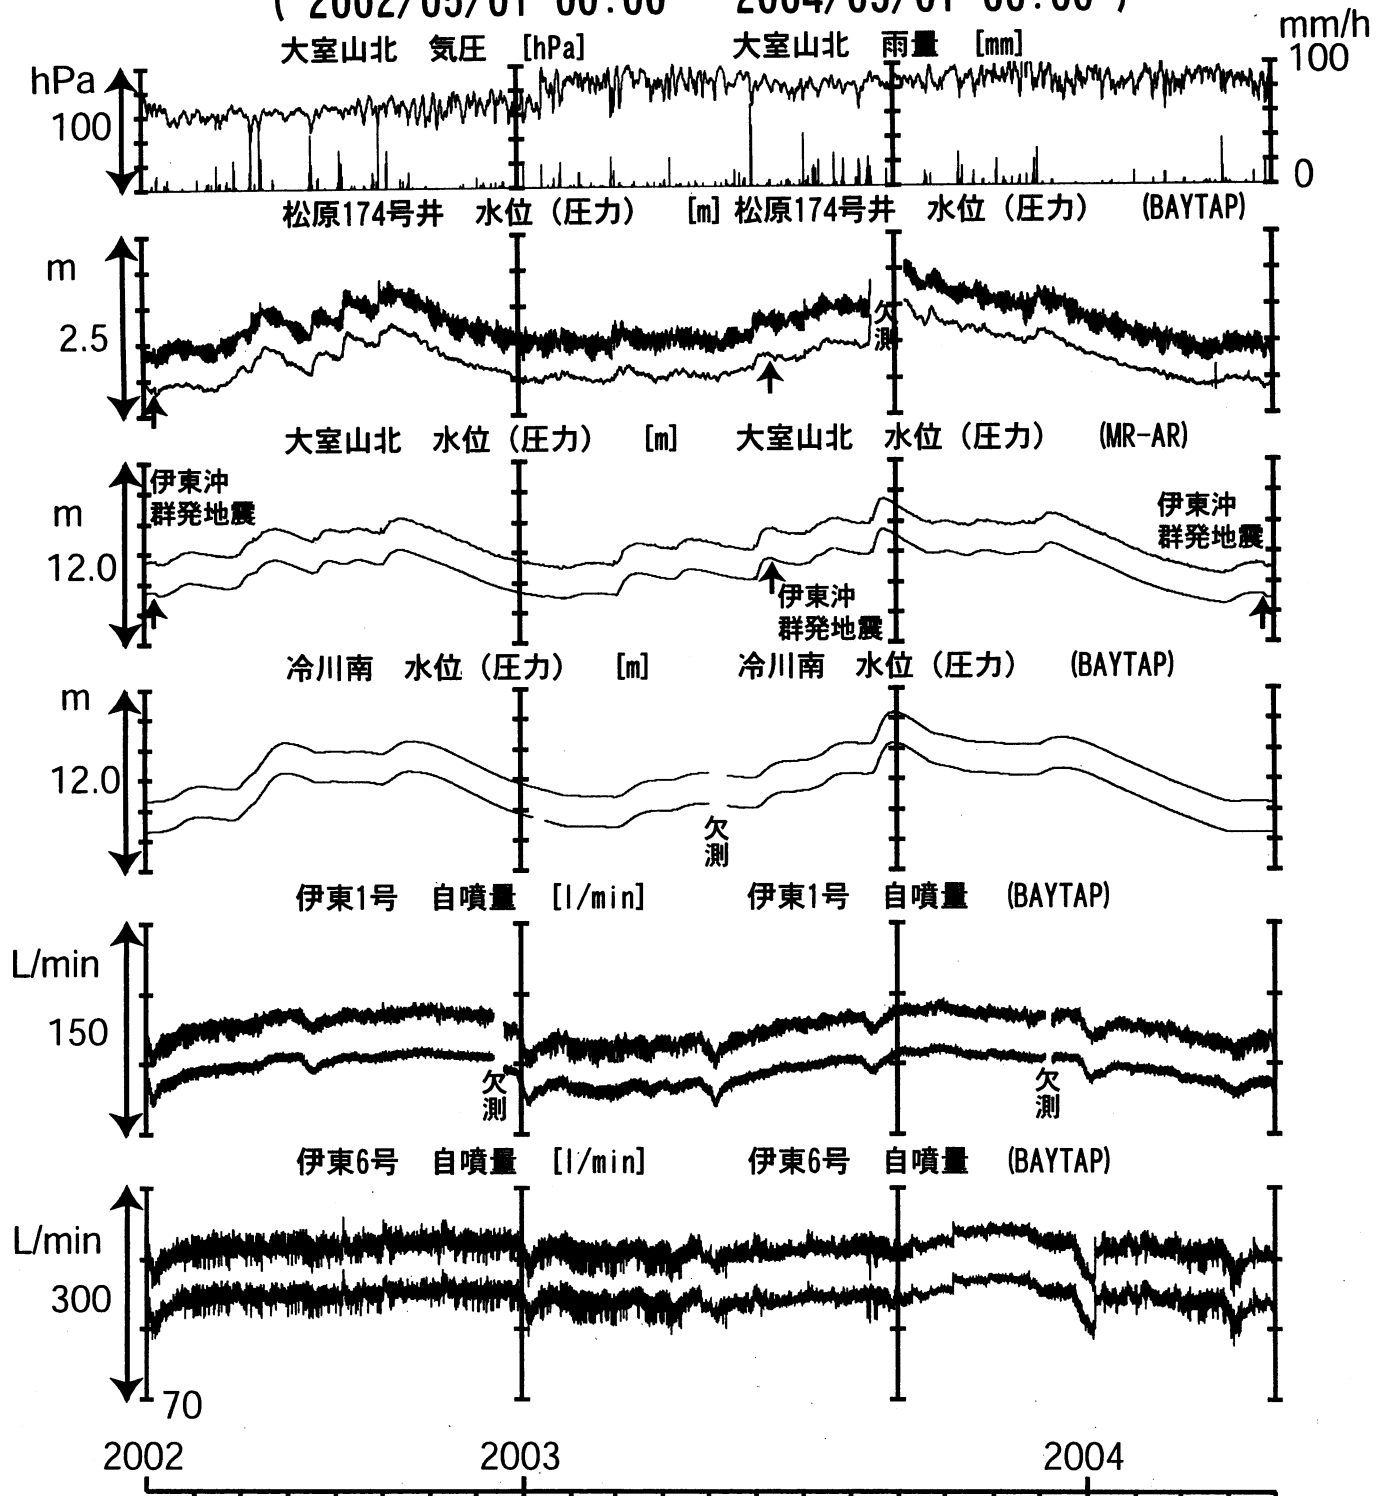

コメント：松原174号井は静岡県による観測。


松原水位は、8月中旬の大雨により、水位が上昇して井戸口から溢れたため、欠測となっている。

伊東1・6は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量が増加するため、自噴量が減少する。


伊東6のばらつきは配管の問題によると思われる。

伊東1自噴量の2002年12月中旬における欠測は、停電による機器不具合のためである。

機器再設定後、自噴量の絶対値が小さくなっているが、見かけ上のものである可能性が高い。

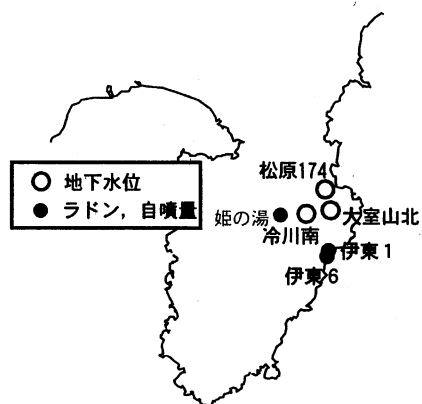


伊豆・東海地域(伊東6, 姫の湯, 藤枝)ラドン濃度 (2004/03/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

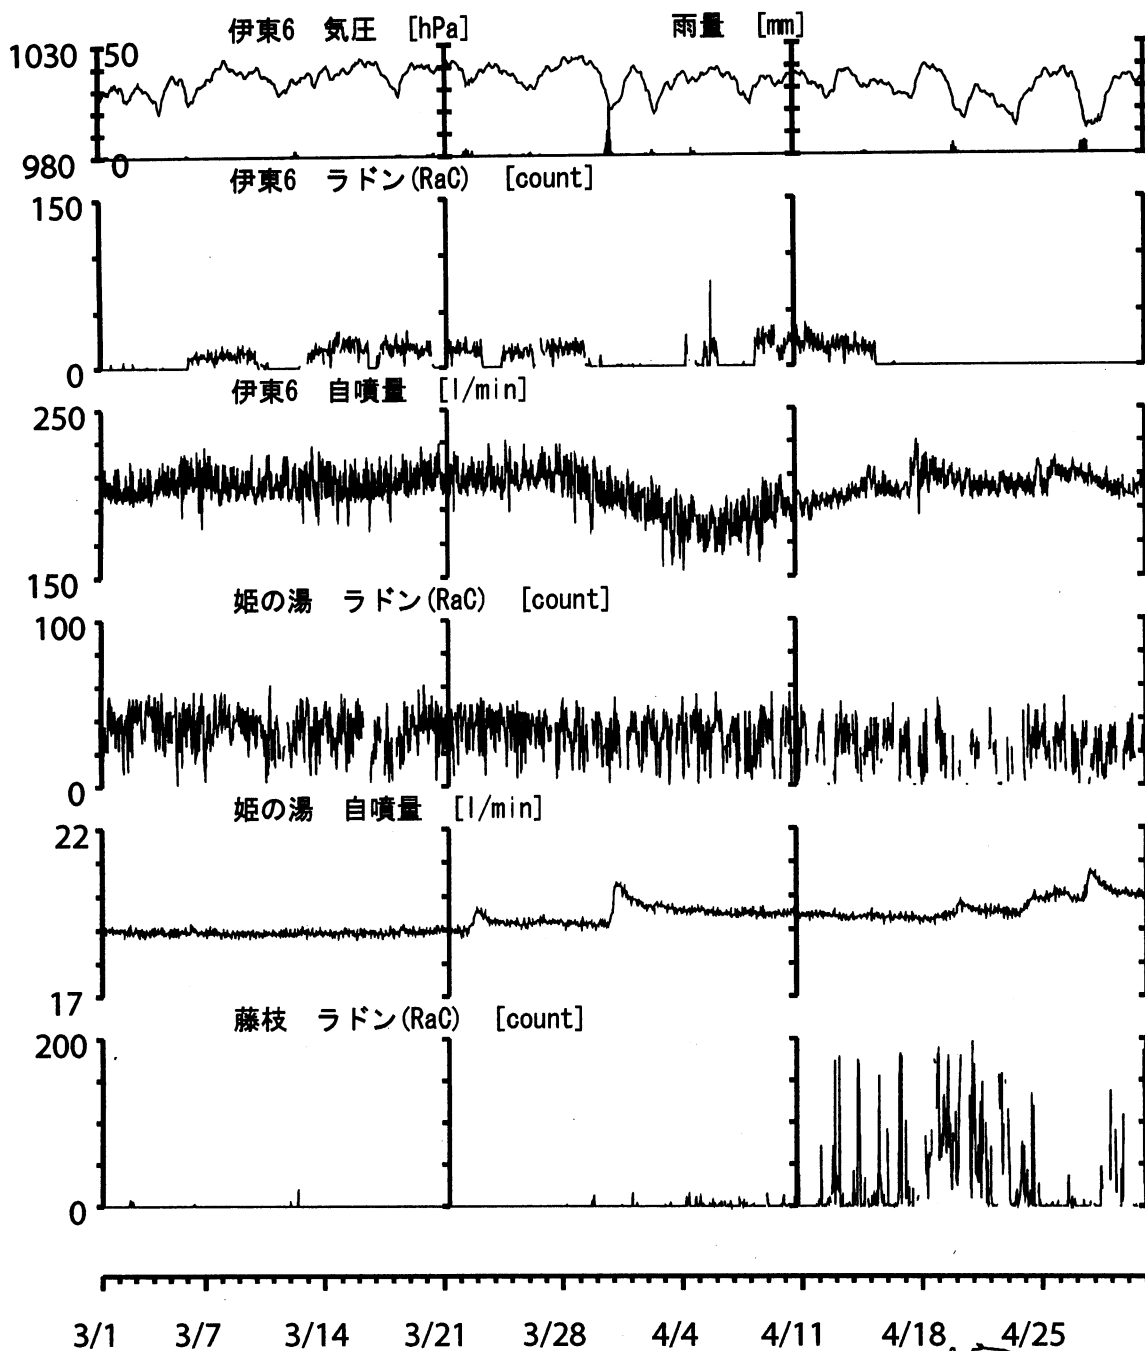


コメント：サンプル分取用配管の設置のノウハウが不足している。


伊東・藤枝は、分取用配管に試料水が十分に流れていない可能性がある
藤枝は主成分であるメタンによって値が低くなる

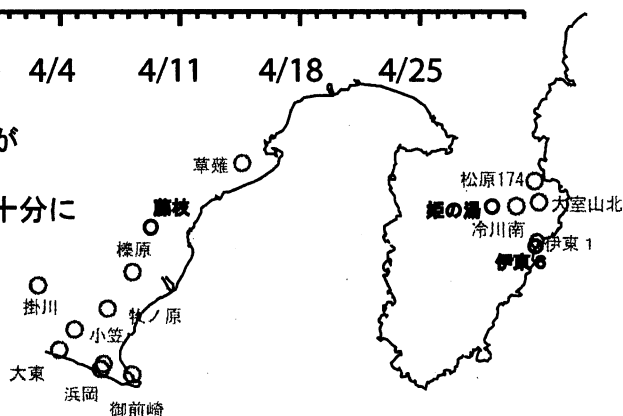


伊豆・東海地域(伊東6, 姫の湯, 藤枝)ラドン濃度 (2002/05/01 00:00 - 2004/05/01 00:00)

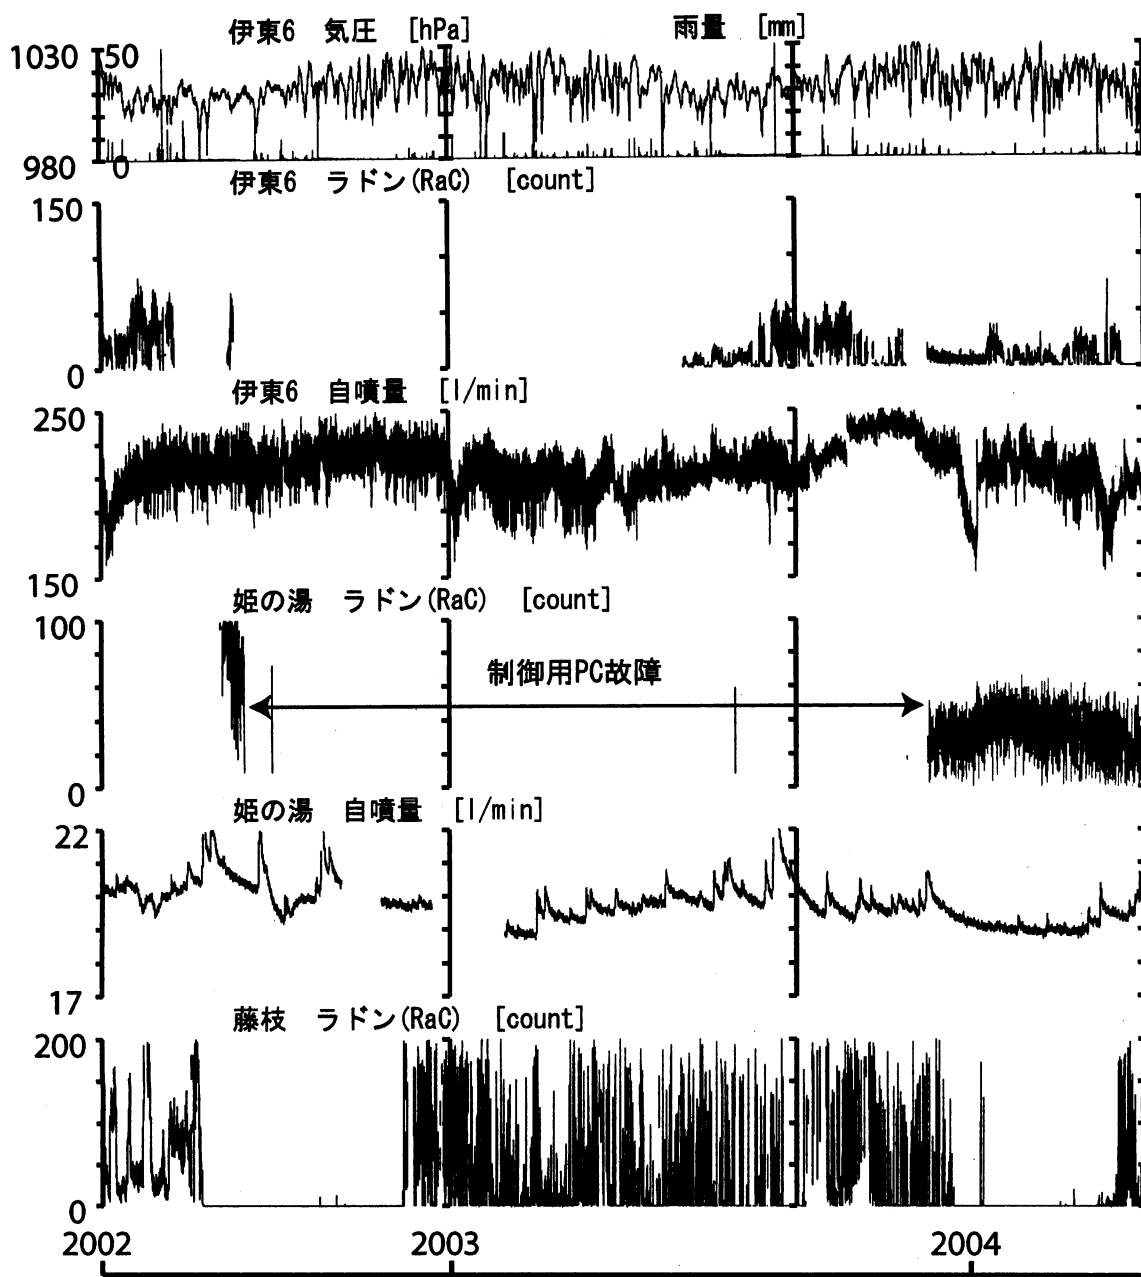




コメント: サンプル分取用配管の設置のノウハウが不足している。
伊東・藤枝は、分取用配管に試料水が十分に流れていない可能性がある
藤枝は主成分であるメタンによって値が低くなる

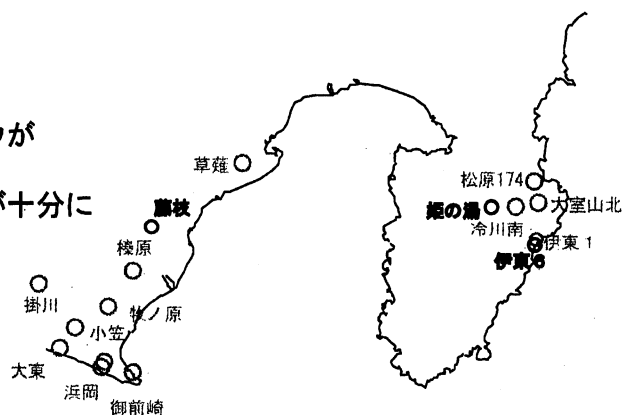

ウラン・ラジウム系列

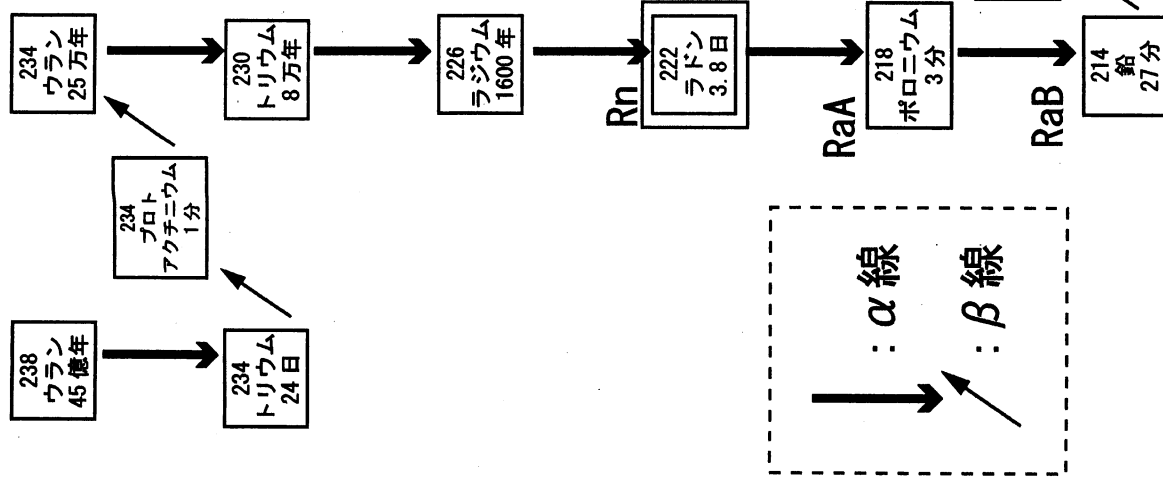

トリウム系列

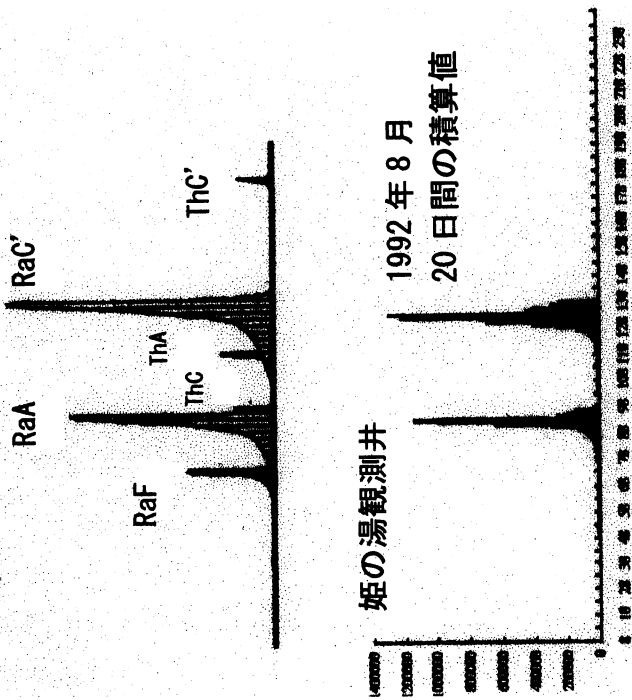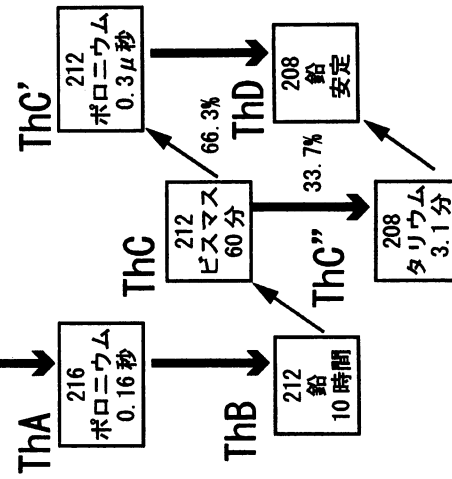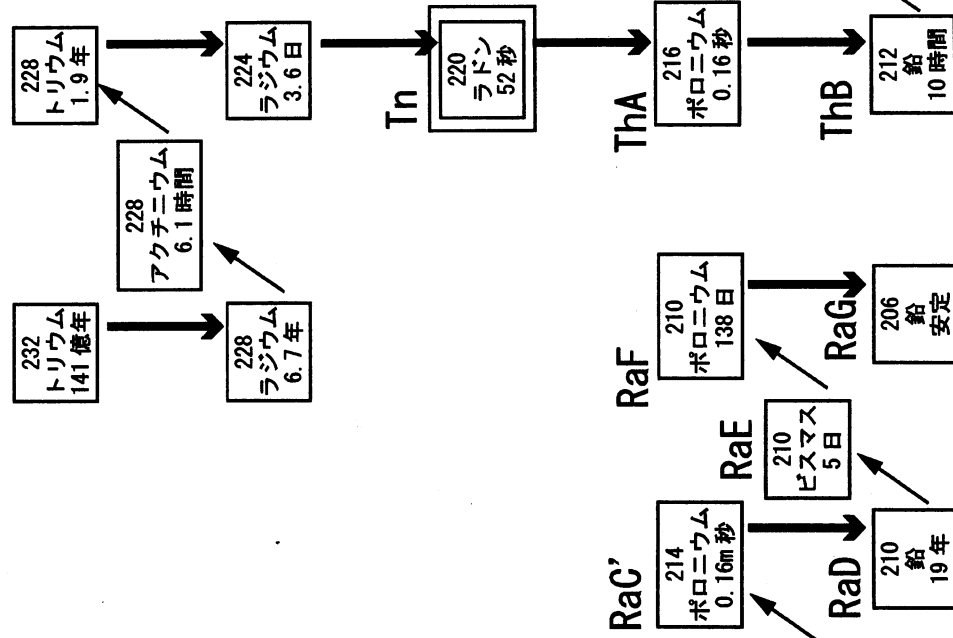

α 線エネルギーによる分別測定が可能
トリウム系列の ^{220}Rn も測定可能
実際には検出限界以下のものである。